



Istruzioni per l'uso

Instructions for use

Instructions d'utilisation

Gebrauchsanweisung

Instrucciones de uso



RADIO CONTAMETRI

RADIO CHAIN COUNTER

RADIO COMPTEUR MÉTRIQUE

RADIO METERZÄHLER

RADIO CUENTAMETROS



EV-040

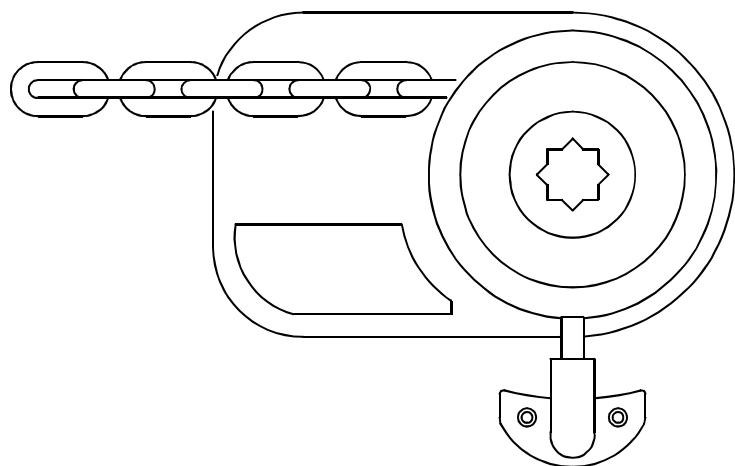


Fig. 1A

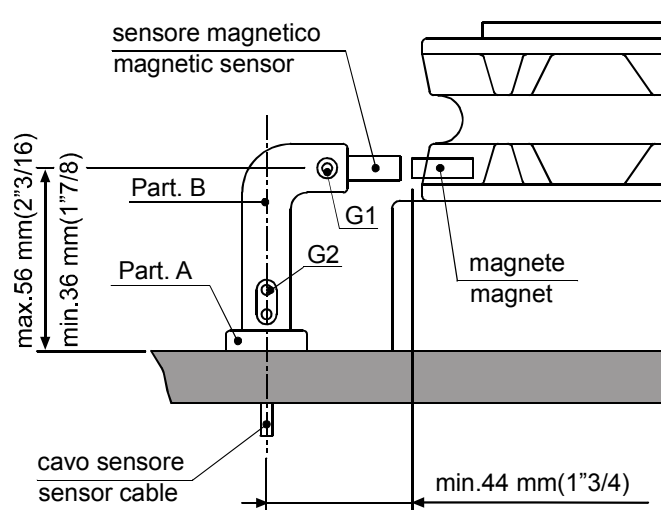


Fig. 1B

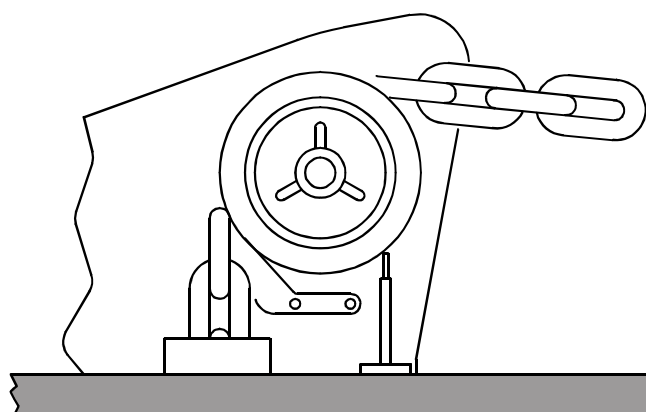


Fig. 2A

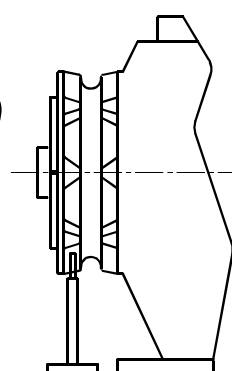


Fig. 2B

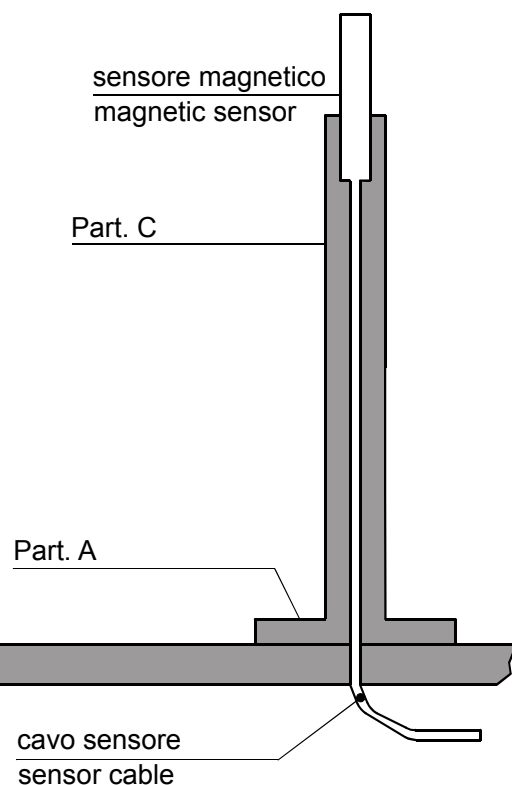


Fig. 2C

Descrizione

Il radio-contametri **EV-040** permette di salpare o calare un'ancora con la visualizzazione dei metri o piedi di catena svolta e della velocità della stessa.

Dati tecnici

Ricevitore	
Tensione di alimentazione	da 10 a 30 V DC
Assorbimento di corrente a vuoto	max 50 mA
Grado di protezione	IP67
Temperatura operativa	0 / +70 °C (32 / 158 °F)
Dimensioni (mm)	150 x 110 x 75
Peso (g)	350
Trasmittitore	
Alimentazione con batteria agli ioni di litio ricaricabile	
Autonomia in funzionamento continuo	120 minuti
Display grafico	128 x 64 pixel
Temperatura operativa	0 / +70 °C (32 / 158 °F)
Misura massima raggiungibile	999 metri – 999 piedi
Dimensioni (mm)	145 x 50 x 20
Peso (g)	100



Attenzione

ALIMENTARE ESCLUSIVAMENTE IN CORRENTE CONTINUA.

Note generali

Il radio-contametri **EV-040** deve essere utilizzato per gli scopi descritti in questo manuale – azionamento e visualizzazione dei metri/piedi di catena svolti da un salpa ancora. Qualunque altro utilizzo è da ritenersi un uso improprio.

La manomissione dello strumento provoca il decadimento immediato della garanzia.

Componenti

La confezione contiene:

- radio-contametri con batteria ricaricabile agli ioni di litio;
- kit di fissaggio radio-contametri (1 staffa con 2 viti);
- adattatore per la carica della batteria agli ioni di litio;
- unità di potenza rice-trasmittente;
- istruzioni per l'uso.

Installazione

Su alcuni modelli di salpa ancora il sensore ed il magnete sono stati già installati (predisposizione contametri) non è quindi necessario eseguire le operazioni indicate di seguito.


Installazione del magnete sul salpa ancora

- Il foro da praticare su un dente del barbotin - del diametro di 6,5 mm (~1/4") e della profondità di 8 mm (5/16") - deve trovarsi in una zona non interessata dal passaggio della catena.
- Per i salpa ancora ad asse verticale (vedi Fig. 1B) eseguire la foratura nella circonferenza inferiore del barbotin.
- Per i salpa ancora ad asse orizzontale (vedi Fig. 2B) eseguire la foratura sulla circonferenza esterna del barbotin.
- Verificare, inoltre, che la parte sporgente del magnete, durante la rotazione del barbotin, non urti contro la base o il sensore.
- Inserire il magnete, nel foro, dalla parte metallica lasciando sporgere la parte protetta di circa 2 mm. Fissarlo utilizzando un collante per metalli (colla epossidica bi-componente) o silicone. Il collante utilizzato deve essere resistente all'ambiente marino.

Montaggio sensore magnetico per salpa ancora ad asse verticale

(vedi Fig. 1A – 1B)

- Praticare nella coperta un foro del diametro di 4 mm (~3/16") per il passaggio del cavo del sensore.
- Fissare il Part. A del supporto, con le due viti a corredo, dopo avere posizionato nella parte inferiore dello stesso la guarnizione OR.
- Inserire il Part. B, con il sensore magnetico, sul supporto A e regolarlo in altezza in modo che si trovi in asse con il magnete fissato sul barbotin.
- Avvicinare il sensore a circa 3 mm (~1/8") dal magnete e fissarlo serrando la vite G1. Serrare successivamente la vite G2.

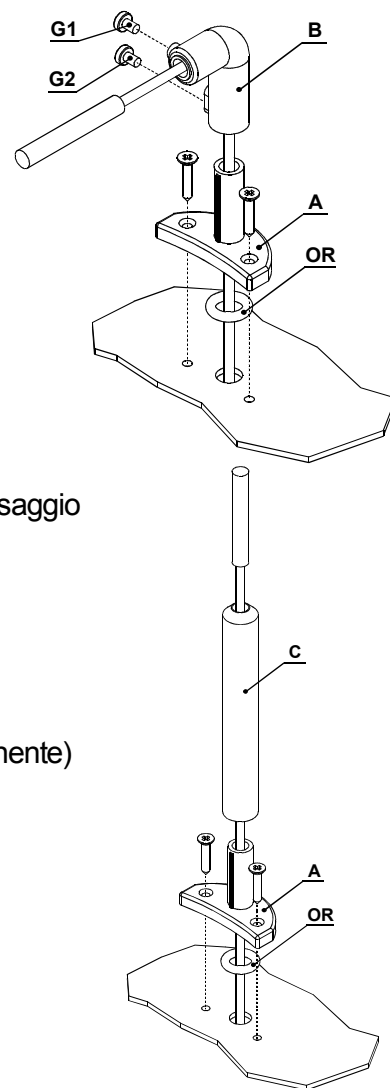

Montaggio sensore magnetico per salpa ancora ad asse orizzontale

(vedi Fig. 2A – 2B – 2C)

- Praticare nella coperta un foro del diametro di 4 mm (~3/16") per il passaggio del cavo del sensore.
- Fissare il Part. A del supporto, con le due viti a corredo, dopo avere posizionato nella parte inferiore dello stesso la guarnizione OR.
- Tagliare, con un seghetto, a misura il Part. C. Il sensore deve essere posizionato a circa 3 mm (~1/8") dal magnete.
- Inserire il Part. C, con il sensore magnetico, sul supporto A e fissarlo utilizzando un collante per materiali plastici (colla epossidica bi-componente) o silicone.
- Fissare, con lo stesso collante, il sensore al Part. C.

Installazione contametri


(vedi schema elettrico)



Attenzione

STACCARE SEMPRE LA BATTERIA PRIMA DI PROCEDERE ALL'INSTALLAZIONE.

- Il contametri deve essere posizionato in modo che il display sia facilmente leggibile e non esposto ai raggi solari.
- Fissare lo strumento con la staffa in dotazione serrando le due viti con un cacciavite a croce.

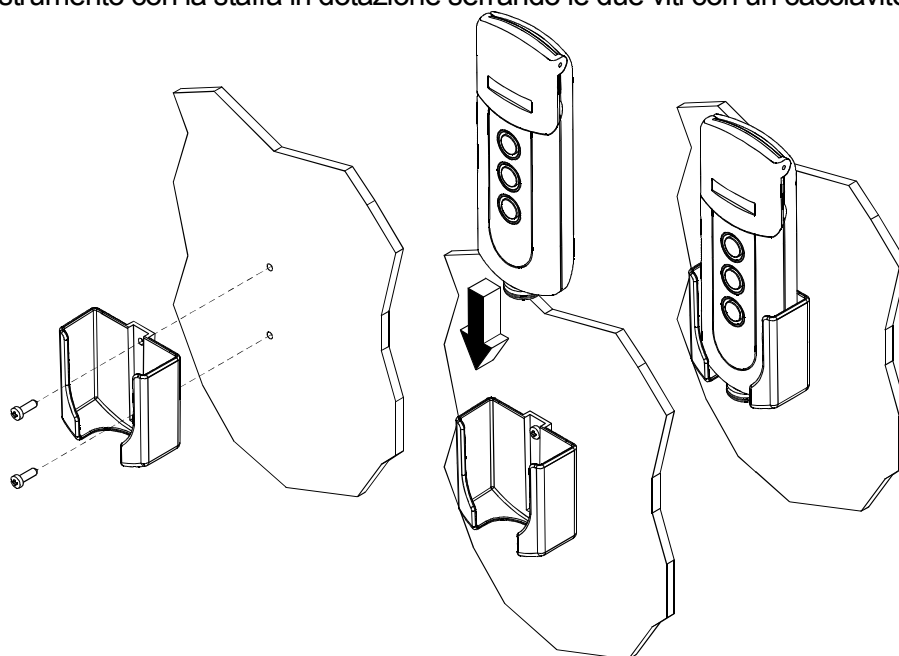


- Per il collegamento elettrico seguire le indicazioni dello schema allegato. I cavi devono avere una sezione minima di 1,5 mm².
- Montare un fusibile di protezione rapido da 3 A (ampere) sul cavo + della batteria. Non utilizzare per l'alimentazione la tensione proveniente dal gruppo batterie motori.
- Lo strumento risponde agli standard EMC (EN55022) e deve essere posizionato a una distanza di:
 - 30 cm (~1 Ft) dalla bussola;
 - 50 cm (~1,5 Ft) da apparecchi radio;
 - 2 metri (~6,5 Ft) da apparecchi radiotrasmettenti;
 - 2 metri (~6,5 Ft) dal fascio radar.

Collegamenti


CONNETTORE A 6 POLI	
PIN	SEGNALE
1	+ batteria
2	- batteria
3	Comando DOWN
4	Comando UP
5	Sensore magnetico
6	

Foratura sensore

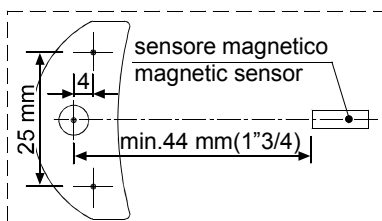

Ricarica trasmettitore


- Aprire il tappo posteriore del trasmettitore, innestare la spina del carica batteria facendo attenzione che la tacca di riferimento sia rivolta verso l'alto. Inserire il carica batteria in una presa accendisigari per iniziare la carica.
- All'accensione si illumina il LED blu sul carica batteria.

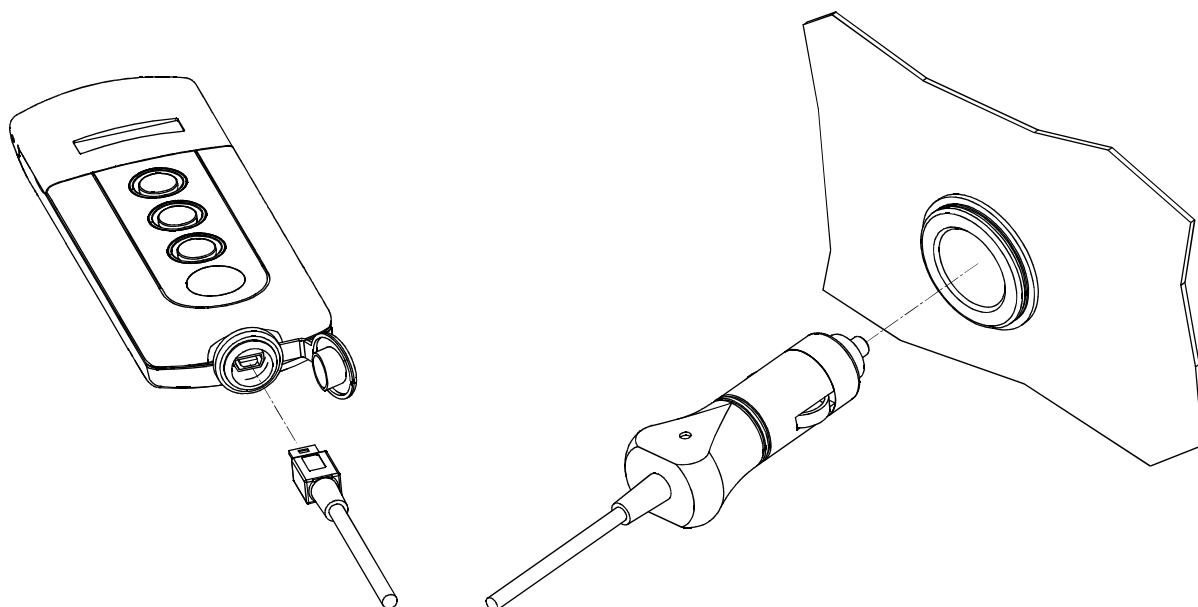

Prima accensione

Il contametri è dotato di un *display* grafico e di tre tasti: **ON** (●), **UP** (▲) e **DOWN** (▼). Il tasto **ON** accende il *display* e abilita gli altri due tasti. Deve essere utilizzato per accedere ai menù di impostazione dei parametri, per selezionare i parametri da modificare e per confermare i valori impostati. Lo spegnimento dello strumento avviene 30 secondi dopo l'ultimo comando dato (tempo di *default* modificabile – vedi “Tempo Spegnimento”).


Il tasto **UP** comanda la salita dell'ancora mentre il tasto **DOWN** la cala. Al rilascio di ogni tasto la relativa manovra si interrompe. I due tasti, durante l'impostazione dei parametri, permettono il movimento all'interno del menù e la variazione del valore dei parametri.

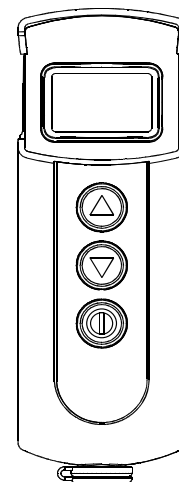


All'accensione comparirà per alcuni secondi la seguente pagina:




successivamente scandisce 5 frequenze all'interno della banda 868 – 870 MHz. Durante questa fase sul *display* appare la seguente scritta:

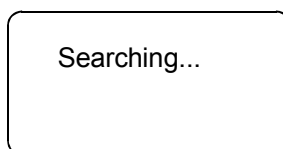

quando lo strumento identifica la frequenza più idonea si collega all'unità di potenza. Sul *display* apparirà la seguente scritta in cui è indicato l'indirizzo dell'unità di potenza:

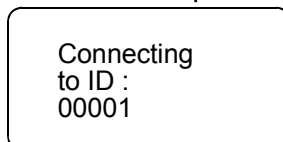

se la comunicazione è stabilita apparirà la seguente scritta:

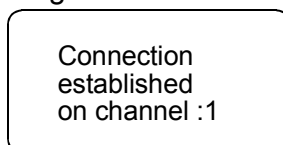

Completata la procedura di inizializzazione comparirà la pagina principale.



Dove:

STATO: indica lo stato dello strumento ed eventuali anomalie.

VELOCITA': indica la velocità della catena, in salita o discesa, in metri al minuto o piedi al minuto.

CONTEGGIO: indica la misura della catena calata (in metri o piedi).


MONITORAGGIO: la barra inferiore indica la tensione della batteria dell'imbarcazione, la potenza usata per la trasmissione (minima= 1, media= 2, massima= 3) e lo stato di carica della batteria agli ioni di litio dello strumento.

ICONE: è la parte del *display* dove appaiono le icone che indicano la salita o la discesa dell'ancora ed eventuali anomalie.

Alla prima accensione lo strumento si predisporrà come da impostazione all'uscita dalla fabbrica (vedi tabella).

Parametro	Valore di default
Allarme salita	3.0 metri
Discesa automatica	Off
Tempo spegnimento	30 secondi
Unità di misura	Metri/centimetri
Misura catena	0.0 metri
Circonferenza Barbotin	33 cm
Tipo sensore	sconosciuto
Lingua	Italiano
Ore Funzionamento	0
Fattore di divisione	1

Menù di impostazione contametri

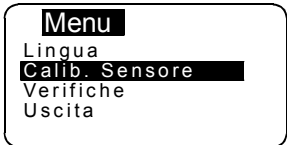Mantenendo premuto il tasto ⓘ (ON) , per sei secondi, si accede al menù di impostazione dello strumento. Sul <i>display</i> comparirà la seguente pagina:	
Utilizzare il tasto ▽ (DOWN) e △ (UP) per spostarsi tra le voci del menù.	
Una volta che si è posizionati sulla voce da modificare premere il tasto ⓘ (ON) per confermare la scelta.	
Utilizzare i tasti ▽ (DOWN) o △ (UP) per spostarsi tra i parametri.	
Una volta che ci si è posizionati sul parametro premere il tasto ⓘ (ON) per abilitare la modifica.	
In funzione del tipo di parametro, utilizzando il tasto ▽ (DOWN) e △ (UP) , è possibile diminuire/aumentare il valore dello stesso o disabilitare/abilitare la funzione.	
Una volta effettuata la modifica premere il tasto ⓘ (ON) per confermare.	
Utilizzando il tasto ▽ (DOWN) portarsi sulla voce Uscita e ripremere il tasto ⓘ (ON) per ritornare al menù di impostazione. La stessa procedura deve essere utilizzata per ritornare alla pagina principale.	

Menù Misura

Misura Azzera Misura No Unità Misura Metri Uscita	
Utilizzare i tasti  (DOWN) o  (UP) per spostarsi tra i parametri.	
Azzera Misura Azzera il valore della misura della catena (0.0).	Selezionare con   = Si  = No Confermare con 
Unità Misura Si seleziona l'unità di misura: Piedi / pollici Metri / centimetri	Selezionare con   = Piedi  = Metri Confermare con 
Uscita Per ritornare al menù di impostazione.	Confermare con 

Menù Allarmi e Funzioni


Allarmi e Funzi Alm Salita 3.0 Discesa Aut. Off Dati Fabbrica No Uscita	
Utilizzare i tasti  (DOWN) o  (UP) per spostarsi tra i parametri.	
Allarme Salita È possibile abilitare la funzione e stabilire la quota alla quale il salpa ancora si arresta; dopodiché è possibile solo il comando a impulsi. Valore impostabile: 1.0 - 1.5 - 2.0...5.0 (metri o piedi).	Selezionare con  Impostare il valore con   Confermare con 
Discesa Automatica Abilita la procedura di discesa automatica dell'ancora, alla quota desiderata, con la pressione (per almeno 3 sec.) dei tasti  e  . Valore impostabile: 5 - 10 - 15...40 (metri o piedi).	Selezionare con  Impostare il valore con   Confermare con 
Dati Fabbrica Questa funzione permette di richiamare i dati	Selezionare con 

originali, impostati in fabbrica, <u>cancellando le impostazioni memorizzate</u> . Usare questo comando solo in caso di una errata programmazione.	▽ = Sì △ = No Confermare con ①
Uscita Per ritornare al menù di impostazione.	Confermare con ①

Menù Impostazioni

	
Utilizzare i tasti ▽ (DOWN) o △ (UP) per spostarsi tra i parametri.	
Contrasto Abilitando questa funzione è possibile avviare la procedura di programmazione del contrasto del <i>display</i> .	Selezionare con ① Impostare il valore con △ ▽ Confermare con ①
Luce LCD Abilitando questa funzione è possibile avviare la procedura di programmazione dell'intensità della luce del <i>display</i> .	Selezionare con ① Impostare il valore con △ ▽ Confermare con ①
Tempo spegnimento Questa funzione permette di impostare il tempo di spegnimento dopo l'ultimo comando dato (valore di <i>default</i> 30 secondi).	Selezionare con ① Impostare il valore con △ ▽ Confermare con ①
Uscita Per ritornare al menù di impostazione.	Confermare con ①

Menù Lingua

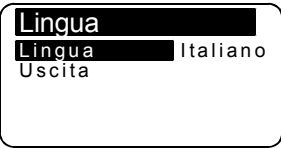

Utilizzare i tasti ▼ (DOWN) o ▲ (UP) per spostarsi tra i parametri.	
Lingua È possibile selezionare la lingua del <i>display</i> : Italiano, English, Français, Deutsch, Español	Selezionare con ① Impostare il valore con ▲ ▼ Confermare con ①
Uscita Per ritornare al menù di impostazione.	Confermare con ①

Menù Calibrazione Sensore

Calib. Sensore Rilev. Sens. C. Barbotin 33.0 Uscita	
Utilizzare i tasti ▼ (DOWN) o ▲ (UP) per spostarsi tra i parametri.	
Rilevamento Sensore Questa funzione ha lo scopo di calibrare lo strumento in funzione del tipo di sensore montato (Standard o Project). La seconda schermata indica il tempo per un periodo del sensore e il tipo dello stesso.	Selezionare con ① Rilev. Sens. Premi Salita/Discesa per azionare motore
Premere ▲ o ▼	
Rilev. Sens. Premi Salita/Discesa per azionare motore 0.400 sec. Sensore Std.	Rilev. Sens. Premi Salita/Discesa per azionare motore 0.400 sec. Sensore Proj.
Confermare con ①	
Una volta che la routine di “Rilevamento Sensore” abbia individuato un sensore di tipo “Standard” piuttosto che “Project” al successivo ingresso nel menù “Calib.Sensore” le voci dello stesso cambiano in funzione del sensore trovato.	
Menù sensore Standard e Project serie X.. (sensore e magnete applicati <u>nel barbotin</u>)	Menù sensore Project serie 1000 – 1500 – 2000 W (sensore e magnete applicati <u>nel motore</u>)

Calib. Sensore C. Barbotin 33.0 Fattore div. 1 Uscita	Calib. Sensore Fattore Rid. 57.0 Uscita
Circonferenza Barbotin In questa riga si deve inserire la circonferenza del Barbotin (in centimetri o pollici). Per calcolare la circonferenza utilizzare la Tabella 1. Valore impostabile: centimetri o pollici. Impostato di <i>default</i> sul valore di 33 cm. Fattore di divisione Se viene utilizzato il sensore induttivo a 3 fili impostare qui il numero di impronte del barbotin ricavato dalla Tabella 1. Se viene utilizzato il sensore magnetico a 2 fili lasciare il valore impostato a 1.	Fattore Riduzione In questa riga si deve inserire il fattore di riduzione. Per scegliere il corretto valore da inserire riferirsi alla Tabella 2. Impostato di <i>default</i> sul valore di 57.
Selezionare con  Impostare il valore con   Confermare con 	
Uscita Per ritornare al menù di impostazione.	Confermare con 

Tabella 1 - Sensore Standard e Project serie X..
(sensore e magnete applicati nel barbotin)

Misura catena	Numero di rientranze	Circonferenza Barbotin (cm)	Circonferenza Barbotin (pollici)
6 mm	6	22	9
	9	34	13
7 mm	6	25	10
8 mm	5	24	9
	6	28	11
	7	33*	13
	8	38	15
10 mm	5	31	12
	6	36	14
12 mm	5	36	14
	6	43	17
13 mm	6	46	18
14 mm	5	42	16

* impostazione dello strumento all'uscita dalla fabbrica

Tabella 2 - Sensore Project serie 1000 – 1500 – 2000W
(sensore e magnete applicati nel motore)

Modello	Circonferenza Barbotin (cm)	Rapporto riduzione	Numero di rientranze	Misura catena (mm-pollici)	Fattore Riduzione
Project 1000	30	1:52	6	8-5/16"HT	57*
	30	1:52	5	10 DIN 766	
	31	1:52	5	10 ISO-3/8"HT	59
	34	1:52	9	6	65
Project 1500	30	1:70	6	8-5/16"HT	43
	30	1:70	5	10 DIN 766	43
	31	1:70	5	10 ISO-3/8"HT	44
	36	1:70	5	12 ISO-13 DIN 766-7/16"HT	51
Project 2000	39	1:75	6	3/8"HT	52
	40	1:75	6	3/8"Proof Coil	53
	41	1:75	6	10 DIN 766-3/8"BBB	54
	44	1:75	7	10 ISO	58
	45	1:75	5	14 ISO	60
	46	1:75	6	12 ISO-13 DIN 766	61
	47	1:75	5	13 DIN 764	63

* impostazione dello strumento all'uscita dalla fabbrica

Menù Verifiche

Verifiche Test LCD. Versione Sw. 1.01 Ore Funz. 0 Uscita	
Utilizzare i tasti ▼ (DOWN) o ▲ (UP) per spostarsi tra i parametri.	
Test LCD. Questa funzione accende tutti i <i>pixel</i> del <i>display</i> permettendone la verifica.	Selezionare con Ⓢ  Confermare con Ⓢ
Versione Sw. Indica la versione del <i>software</i> .	
Ore Funz. Indica le ore di funzionamento del verricello.	
Uscita Per ritornare al menù di impostazione.	Confermare con Ⓢ

Calibrazione dello strumento

Prima di utilizzare lo strumento è necessario procedere all'impostazione dei seguenti parametri:

- scelta dell'Unità di Misura (metri o piedi);
- rilevamento del tipo di Sensore (Standard o Project);
- impostazione del diametro del barbotin (valore di *default* 33 cm) o del fattore riduzione (valore di *default* 57);

Menù sensore Standard e Project serie X..

Calib. Sensore	
C. Barbotin	33.0
Fattore div.	1
Uscita	

Menù sensore Project serie 1000 – 1500 – 2000 W

Calib. Sensore	
Fattore Rid.	57.0
Uscita	

Utilizzo

Premere il tasto **(ON)** per attivare i comandi e illuminare il *display*. Lo spegnimento dell'illuminazione del *display* avviene 30 secondi dopo l'ultimo comando dato (tempo di *default* modificabile – vedi “Tempo BkLight”).

Premendo il tasto **(UP)** si comanda la salita dell'ancora.

Salita	
4.0 mt/m	
21.0m	
V=11.6	[1] 

Premendo il tasto **(DOWN)** si cala l'ancora.

Discesa	
6.0 mt/m	
10.0m	
V=11.6	[1] 

Al rilascio di ogni tasto di comando (**UP** o **DOWN**) la relativa manovra si interrompe.

Reset della misura

Per azzerare il conteggio della misura premere il tasto **(ON)** e contemporaneamente il tasto **(UP)** per almeno tre secondi.

L'azzeramento della misura si può anche effettuare nel menù **Misura** selezionando “Si” nella riga **Azzera Misura**.

Misura	
Azzera Misura	No
Unità Misura	Metri
Uscita	

Discesa automatica dell'ancora



Questa funzione deve essere abilitata nel menù **Allarmi e Funzioni** (di *default* la funzione è disabilitata).

Allarmi e Funzi	
Alm Salita	3.0
Discesa Aut.	Off
Dati Fabbrica	No
Uscita	

Selezionare la voce “**Discesa Aut.**” ed impostare il valore al quale si desidera arrestare l'ancora. Dopo che è stata impostata la quota premere il tasto **Ⓢ** (**ON**) e contemporaneamente il tasto **Ⓣ** (**DOWN**) per almeno tre secondi. Una volta avviata la discesa dell'ancora rilasciare i tasti.

È comunque possibile, per ragioni di sicurezza, interrompere la discesa automatica premendo un tasto qualsiasi dello strumento.

Anomalie di funzionamento

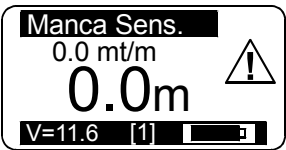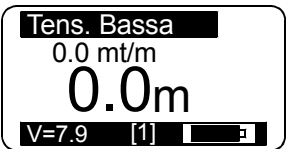SEGNALAZIONE	CAUSA	RIMEDIO
	Mentre si manteneva premuto il tasto UP o DOWN lo strumento non ha ricevuto nessun segnale dal sensore magnetico per più di 5 secondi.	Verificare i collegamenti elettrici del sensore. Verificare il funzionamento del sensore e se guasto provvedere alla sostituzione. Verificare la posizione del sensore, del magnete sul barbotin e la distanza tra i due (3 mm). Verificare il funzionamento dell'impianto elettrico o del salpa ancora stesso
	La tensione di alimentazione dell'unità di potenza è inferiore ai 10V.	Verificare lo stato di carica della batteria dell'imbarcazione o il funzionamento dell'impianto elettrico.
	La batteria agli ioni di litio dello strumento è scarica.	Mettere in carica lo strumento utilizzando l'adattatore in dotazione. Durante la fase di carica il LED rosso dell'adattatore è acceso. Lo spegnimento del LED indica che la batteria è stata ricaricata.

Description

The **EV-040** radio-chaincounter displays the length of chain let out or down, expressed in metres or feet and the speed of the same.

Technical data

Receiver	
Power supply	from 10 to 30 V DC
No-load current intake	max 50 mA
Protection rating	IP67
Operative temperature	0 / +70 °C (32 / 158 °F)
Size (mm)	150 x 110 x 75
Weight (g)	350
Transmitter	
Rechargeable lithium-ion battery	
Duration in continuous duty	120 minutes
Graphic display	128 x 64 pixel
Operative temperature	0 / +70 °C (32 / 158 °F)
Max. chain length	999 metres – 999 feet
Size (mm)	145 x 50 x 20
Weight (g)	100



Warning

CONNECT ONLY TO A DC POWER SUPPLY.

General notes

The **EV-040** radio-chaincounter must be used solely for the purposes described herein, i.e. to operate and display the number of metres/feet of chain let out by an anchor windlass. Any other use is to be considered improper.

Any tampering with the instrument will result in immediate voiding of the warranty.

Components

The package contains:

- radio-chaincounter with rechargeable lithium-ion battery;
- fastening kit for radio-chaincounter (1 bracket with 2 screws);
- power adaptor for lithium-ion battery charging;
- transmitter-receiver power unit;
- instructions for use.

Installation

On a few models of anchor windlass the sensor and the magnet are already installed (chain counter setting). Therefore, the operations described below are not necessary.


Installing the magnet on the anchor windlass

- A hole having a diameter of 6.5 mm ($\sim 1/4"$) and depth of 8 mm ($5/16"$) must be drilled on a tooth of the gipsy, in a place outside the chain's path.
- In the case of vertical shaft anchor windlasses (see Fig. 1B), drill the hole in the lower circumference of the gipsy.
- In the case of horizontal shaft anchor windlasses (see Fig. 2B), drill the hole in the outer circumference of the gipsy.
- Also make sure that the protruding part of the magnet will not collide with the base or sensor during rotation of the gipsy.
- Insert the metal part of the magnet in the hole, allowing the protected part to protrude by about 2 mm. Fix it in place using an adhesive for metals (two-component epoxy glue) or silicone. The glue used must be able to withstand a marine environment.

Installing the magnetic sensor for vertical shaft anchor windlasses

(see Fig. 1A – 1B)


- Drill a 4 mm ($\sim 3/16"$) hole in the cover through which to thread the sensor cable.
- Fasten Part A of the support with the two screws provided, after having positioned the O-ring in the lower part of the support.
- Fit Part B with the magnetic sensor on support A and adjust its height until it is aligned with the magnet fastened on the gipsy.
- Bring the sensor to a distance of about 3 mm ($\sim 1/8"$) from the magnet and secure it in place by tightening screw G1. Then tighten screw G2.

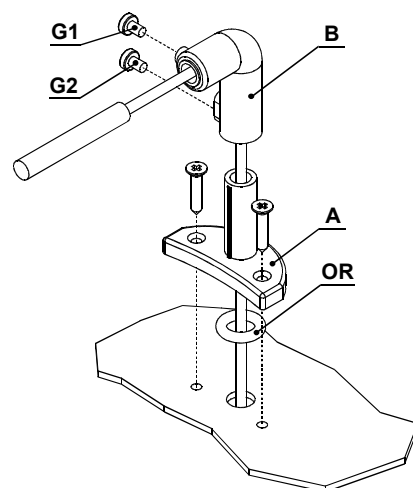

Installing the magnetic sensor for horizontal shaft anchor windlasses

(see Fig. 2A – 2B – 2C)

- Drill a 4 mm ($\sim 3/16"$) hole in the cover through which to thread the sensor cable.
- Fasten Part A of the support with the two screws provided, after having positioned the O-ring in the lower part of the support.
- Cut Part C to measure using a hacksaw. The sensor must be positioned at a distance of about 3 mm ($\sim 1/8"$) from the magnet.
- Fit Part C with the magnetic sensor on support A and fix it in place using an adhesive for plastic (two-component epoxy glue) or silicone.
- Using the same glue, attach the sensor to Part C.

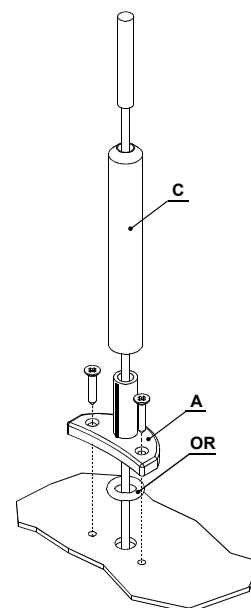


Installing the chain counter (see connection diagram)



Warning

ALWAYS DISCONNECT THE BATTERY PRIOR TO INSTALLATION.

- The chain counter must be positioned so that the display will be easy to read. It should not be exposed to direct sunlight.
- Secure the instrument in place with the bracket provided, tightening the two screws using a cross screwdriver.

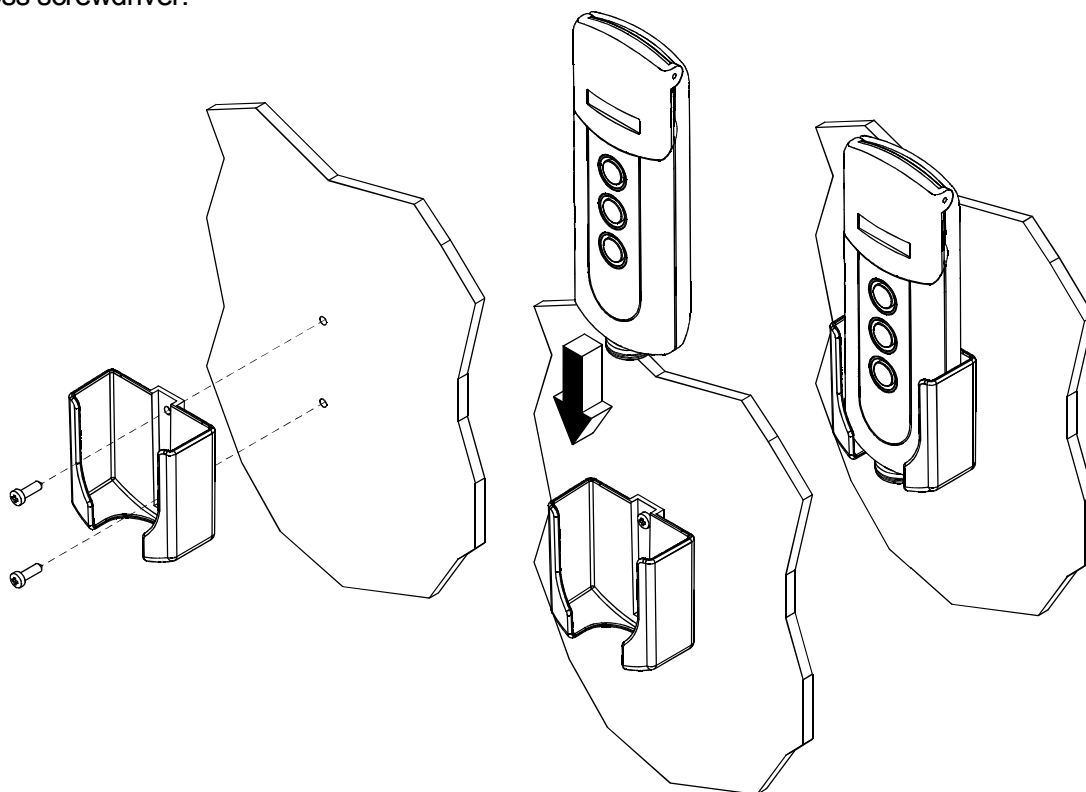


- For instructions on making electrical connections, see the attached diagram. The wires must have a minimum cross section size of 1.5 mm².
- Install a 3 A (ampere) fast safety fuse on the + wire of the battery. Do not use the voltage generated by the engine battery set to provide power.
- The instrument complies with EMC standards (EN55022) and must be positioned at a distance of:
 - 30 cm (~1 Ft) from the compass;
 - 50 cm (~1.5 Ft) from radio equipment;
 - 2 metres (~6.5 Ft) from radio transmitter equipment;
 - 2 metres (~6.5 Ft) from the radar beam.

Connections


6-POLE CONNECTOR	
PIN	SIGNAL
1	+ battery
2	- battery
3	DOWN command
4	UP command
5	Magnetic sensor
6	

Sensor hole

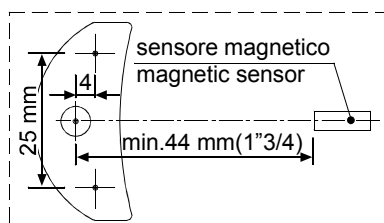

Recharging the transmitter

- Open the cap on the rear of the transmitter, insert the plug of the battery charger making sure that the reference mark is facing upward. Plug the battery charger into a cigarette lighter to start charging.
- When the charger is switched on the blue LED will light up.

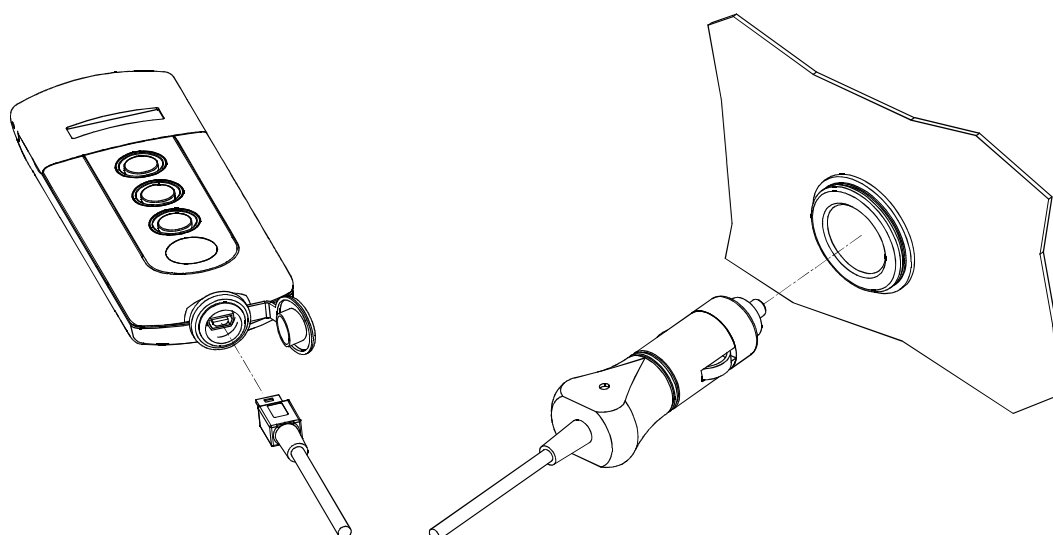


Starting up

The chain counter features a graphic display and three keys:  (**ON**),  (**UP**) and  (**DOWN**).

The **ON** key switches on the display and enables the other two keys. It must be used to access the parameter setting menus. For selecting the parameters to be modified and to confirm the values set. The instrument will switch off 30 seconds after the last command given (adjustable default time – see “Turnoff Time”).


The **UP** key commands the hoisting of the anchor and the **DOWN** key casts it. When the key is released, the action is stopped. During parameter setting, the two keys allow the User to move around the menu and vary parameter values.

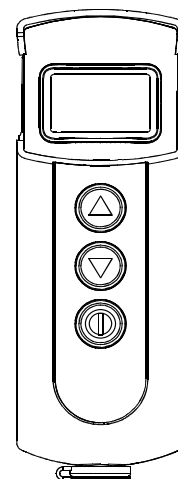


When switched on, the following page will appear for a few seconds:




then the instrument will scan 5 frequencies within the 868 – 870 MHz band. During this phase the display will show:

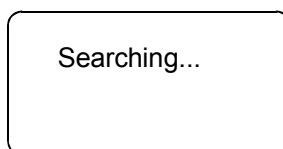


when the instrument has identified the most suitable frequency it will connect to the power unit. The address of the power unit will be shown on the display as follows:

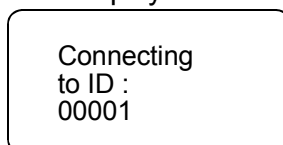

if communication is successfully established the following page will appear:

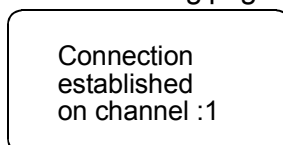

Once the initialisation procedure is complete, the main page will appear.

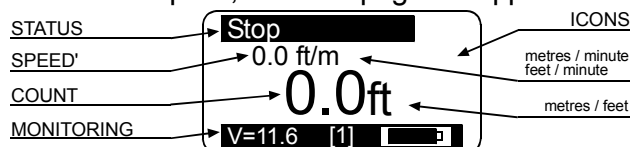

Where:

STATUS: indicates the status of the instrument and any failure.

SPEED': indicates the chain speed during hoisting or lowering in meters per minute or feet per minute.

COUNT: indicates the measurement of the chain lowered (in metres or feet).



MONITORING: the bottom bar indicates the voltage of the boat battery, the power used for transmission (minimum= 1, medium= 2, maximum= 3) and the charge status of the instrument's lithium-ion battery.

ICONS: this is the part of the display bearing the icons that indicate the hoisting or casting of the anchor and any failure.

When the instrument is turned on for the first time, it will set up as programmed in the factory (see table).

Parameter	Default value
Up Alarm	3.0 metres
Auto Down	Off
Turnoff Time	30 seconds
Units of measurement	Metres/centimetres
Chain Measure	0.0 metres
Barbotin Circumference	33 cm
Sensor type	unknown
Language	Italian
Works Hours	0
Division factor	1


Chain counter setting menu

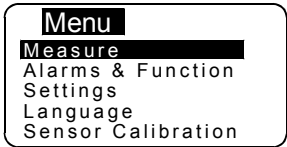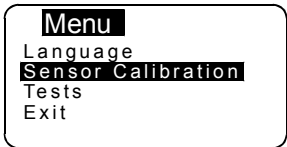Hold down the ⓘ (ON) key for six seconds to access the instrument setting menu. The following page will appear on the display:	
Use the ▽ (DOWN) and △ (UP) keys to move around the menu options.	
Once you are positioned on the item to be modified press the ⓘ (ON) key to confirm your choice.	
Use the ▽ (DOWN) or △ (UP) keys to move from one parameter to another.	
Once one is positioned on the parameter press the ⓘ (ON) key to enable modification.	
According to the type of parameter, using the ▽ (DOWN) and △ (UP) keys it is possible to reduce/increase the value of the same or disable/enable the function.	
Once the modification has been performed, press the ⓘ (ON) key to confirm.	
Using the ▽ (DOWN) key go to the Exit option and press the ⓘ (ON) key again to return to the setting menu. The same procedure must be used to return to the main page.	

Measurement menu

	
Use the ▼ (DOWN) or ▲ (UP) key to move around the parameters.	
Reset Measurement Resets the chain measurement value (0.0).	Select with ① ▼ = Yes ▲ = No Confirm with ①
Units Selects the unit of measurement: Feet/ inches Metres / centimetres	Select with ① ▲ = Feet ▼ = Metres Confirm with ①
Exit To return to the settings menu.	Confirm with ①

Alarm and functions menu

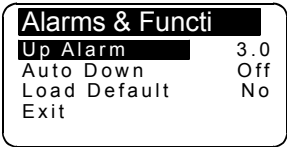
	
Use the ▼ (DOWN) or ▲ (UP) key to move around the parameters.	
Up Alarm It is possible to enable the function and establish the height at which the anchor-winch stops; after which it is only possible to give pulsed commands. Settable values: 1.0 - 1.5 - 2.0...5.0 (metres or feet).	Select with ① Select value with ▲ ▼ Confirm with ①
Auto Down Enables the automatic anchor lowering procedure, at the desired height, with the pressing (for at least 3 seconds) of the keys ① and ▼. Settable value: 5 - 10 - 15...40 (metres or feet).	Select with ① Select value with ▲ ▼ Confirm with ①
Load Default	Select with ①

This function allows the User to revert to the original factory default settings, <u>thus erasing all settings memorised</u>. This command must only be used in the event of programming errors.	▽ = Yes △ = No Confirm with ①
Exit To return to the settings menu.	Confirm with ①





Settings menu

	
Use the ▽ (DOWN) or △ (UP) key to move around the parameters.	
Contrast By enabling this function it is possible to start the display contrast programming procedure.	Select with ① Select value with △ ▽ Confirm with ①
Light By enabling this function it is possible to start the display luminous intensity programming procedure.	Select with ① Select value with △ ▽ Confirm with ①
Turnoff Time This function allows the user to set the turnoff time after the last command given (default value 30 seconds).	Select with ① Select value with △ ▽ Confirm with ①
Exit To return to the settings menu.	Confirm with ①

Language menu

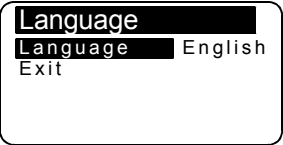	
Use the ▼ (DOWN) or ▲ (UP) key to move around the parameters.	
Language The user may select the display language: Italian, English, French, German, Spanish	Select with ① Select value with ▲ ▼ Confirm with ①
Exit To return to the settings menu.	Confirm with ①

Sensor calibration menu

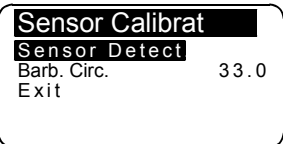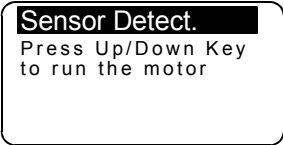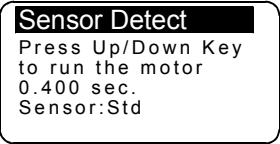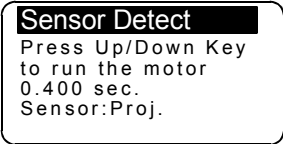	
Use the ▼ (DOWN) or ▲ (UP) key to move around the parameters.	
Sensor Detect This function has the purpose of calibrating the instrument according to the type of sensor installed (Standard or Project). The second screen indicates the time for a sensor period and type.	Select with ① 
Press ▲ or ▼	
	
Confirm with ①	

Once the “Sensor Detection” function has recognised a “Standard” type sensor instead of a “Project” sensor, when the “Sensor Calibrat.” menu is entered again, the menu options will “configure” themselves according to the sensor detected.

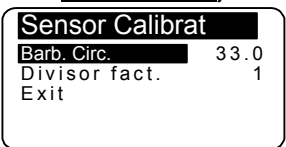
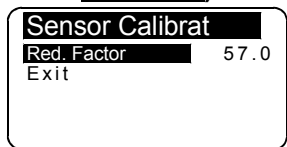
Standard and X.. Project series sensor menu (magnet and sensor placed <u>on barbotin</u>) 	1000 – 1500 –2000 W Project series sensor menu (magnet and sensor placed <u>on motor</u>) 
Barbotin Circumference In this row the user must enter the circumference of the gipsy (in centimetres or inches). Use the Table 1 provided to calculate the circumference. Settable values: centimetres or inches. Default value, 33 cm. Division Factor If you use the 3-wire inductive sensor set here the number of signatures of the gypsy obtained from Table 1. If you use the 2-wire magnetic sensor leave the value set to 1.	Reduction Factor In this row the user must enter the reduction factor. See next Table 2 for the correct value to be entered Default value, 57.
Select with  Select value with   Confirm with 	
Exit To return to the settings menu.	Confirm with 

Table 1 - Standard and Project X.. series sensor
(magnet and sensor placed on barbotin)

Chain Type	Number of recesses	Gipsy Circumference (cm)	Gipsy Circumference (inches)
6 mm	6	22	9
	9	34	13
7 mm	6	25	10
	5	24	9
8 mm	6	28	11
	7	33*	13
	8	38	15
	5	31	12
10 mm	6	36	14
	5	36	14
12 mm	6	43	17
	6	46	18
13 mm	6	46	18
14 mm	5	42	16

* factory settings of instrument

**Table 2 - 1000 – 1500 – 2000W Project series sensor
(magnet and sensor placed on motor)**

Type	Gipsy Circumfer. (cm)	Reduction ratio	Number of recesses	Chain type (mm-inches)	Reduction Factor
Project 1000	30	1:52	6	8-5/16"HT	57*
	30	1:52	5	10 DIN 766	
	31	1:52	5	10 ISO-3/8"HT	59
	34	1:52	9	6	65
Project 1500	30	1:70	6	8-5/16"HT	43
	30	1:70	5	10 DIN 766	43
	31	1:70	5	10 ISO-3/8"HT	44
	36	1:70	5	12 ISO-13 DIN 766-7/16"HT	51
Project 2000	39	1:75	6	3/8"HT	52
	40	1:75	6	3/8"Proof Coil	53
	41	1:75	6	10 DIN 766-3/8"BBB	54
	44	1:75	7	10 ISO	58
	45	1:75	5	14 ISO	60
	46	1:75	6	12 ISO-13 DIN 766	61
	47	1:75	5	13 DIN 764	63

* factory setting of instrument

Check menu

Tests LCD Test Sw. Version 1.01 Work Hours 0 Exit	
Use the ⏴ (DOWN) or ⏵ (UP) key to move around the parameters.	
LCD Test This function switches on all the display's pixels thus making it possible to perform a check on them.	Select with ⏴  Confirm with ⏴
Software Version Indicates the version of the software installed.	
Work Hours Indicates the hours of operation of the winch.	
Exit To return to the settings menu.	Confirm with ⏴

Instrument calibration

Before using the instrument the following parameters must be set:

- choice of unit of measurement (metres or feet);
- detection of type of sensor (Standard or Project);
- gipsy diameter setting (default value 33 cm) or reduction factor (default value 57);

Standard and X.. Project series sensor menu

Sensor Calibrat	
Barb. Circ.	33.0
Divisor fact.	1
Exit	

1000 – 1500 –2000 W Project series sensor menu

Sensor Calibrat	
Red. Factor	57.0
Exit	

Use

Press the **(ON)** key to activate controls and to switch on the display lighting. The display lighting switches off 30 seconds after the last command given (adjustable *default* time – see “BkLight Time”).

Press key **(UP)** to control the anchor ascending.

Chain Up	
4.0 ft/m	
21.0ft	
V=11.6 [1]	

Press key **(DOWN)** to cast anchor.

Chain Down	
6.0 ft/m	
10.0ft	
V=11.6 [1]	

When any key is released (**UP or DOWN**) the corresponding action is stopped.

Measurement reset

To reset the measurement count simultaneously press the **(ON)** and the **(UP)** keys for at least three seconds.

Measurement reset may also be performed in the **Measurement** menu by selecting “Yes” in the **Reset Measure** row.

Measure	
Reset Measure	No
Units	Feet
Exit	

Automatic casting of the anchor




This function must be enabled in the **Alarms and Functions** menu (disabled by default).

Alarms & Functi	
Up Alarm	3.0
Auto Down	Off
Load Default	No
Exit	

Select the row “Auto Down” and set the value at which the anchor must stop. Then press the **(ON)** and **(DOWN)** keys for at least three seconds. Once anchor casting has commenced, release the keys.

For safety reasons it is however possible to interrupt automatic descent by pressing any instrument key.

Troubleshooting

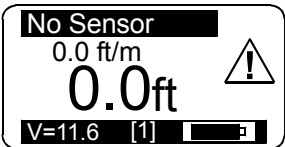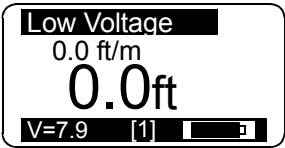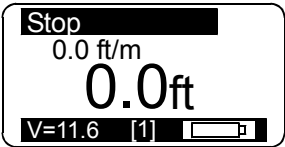FAULT	CAUSE	CORRECTIVE ACTION
	Though UP or DOWN keys are pressed, the instrument doesn't receive any signal from the magnetic sensor for more than 5 seconds.	Check the sensor electric connections. Check if sensor operates properly. If not, replace it. Check the position of sensor and magnet on gipsy and their distance (3 mm). Check the operation of electric installation or anchor windlass.
	The instrument's power supply voltage is lower than 10V.	Verify the charge of the boat's battery or operation of the electrics system.
	The instrument's lithium-ion battery is discharged.	Recharge the instrument using the power adaptor supplied. While the battery is charging the red LED of the adaptor will remain lit. When the LED goes off it means the battery is fully recharged.

Description

Le radio-compteur de chaîne **EV-040** permet l'affichage des mètres ou pieds de chaîne enroulés ou déroulés et la vitesse des ces opérations.

Caractéristiques techniques

Récepteur	
Tension d'alimentation	de 10 à 30 V DC
Absorption de courant à vide	max 50 mA
Degré de protection	IP67
Température de fonctionnement	0 / +70 °C (32 / 158 °F)
Dimensions (mm)	150 x 110 x 75
Poids (g)	350
Émetteur	
Alimentation sur batterie rechargeable aux ions de lithium	
Autonomie en fonctionnement continu	120 minutes
Moniteur graphique	128 x 64 pixel
Température de fonctionnement	0 / +70 °C (32 / 158 °F)
Longueur maximum mesurable	999 mètres – 999 pieds
Dimensions (mm)	145 x 50 x 20
Poids (g)	100



Attention

ALIMENTER UNIQUEMENT EN COURANT CONTINU.

Notes générales

Le radio-compteur de chaîne **EV-040** doit être utilisé pour la fonction décrite dans le présent manuel, à savoir pour l'actionnement et la visualisation des mètres/pieds de chaîne déroulés d'un guindeau. Toute autre utilisation doit être considérée comme impropre.

Toute modification ou opération induite sur l'instrument entraîne l'annulation immédiate de la garantie.

Composants

L'emballage contient:

- compteur métrique radio avec batterie rechargeable aux ions de lithium;
- kit de fixation radio-compteur de chaîne (1 bride avec 2 vis);
- adaptateur de recharge de la batterie aux ions de lithium;
- unité de puissance de réception/transmission;
- instructions d'utilisation.

Installation

Sur un nombre de modèles de guindeau le capteur et l'aimant sont déjà installés (configuration compteur métrique). Les opérations spécifiées ci-dessous ne doivent donc pas être effectuées.

Installation de l'aimant sur le guindeau

- Le trou à réaliser sur une dent du barbotin - d'un diamètre de 6,5 mm ($\sim 1/4"$) et d'une profondeur de 8 mm ($5/16"$) - ne doit pas se trouver à hauteur d'une zone de passage de la chaîne.
- Pour les guindeaux à axe vertical (voir Fig. 1B), réaliser le trou sur la circonférence inférieure du barbotin.
- Pour les guindeaux à axe horizontal (voir Fig. 2B), réaliser le trou sur la circonférence externe du barbotin.
- S'assurer que la partie saillante de l'aimant ne heurte pas la base ni le capteur durant la rotation du barbotin.
- Introduire l'aimant dans le trou par la partie métallique en laissant dépasser d'environ 2 mm la partie protégée. Le fixer à l'aide d'une colle pour métaux (colle époxy bi-composant) ou à l'aide de silicone. La colle utilisée doit résister à l'environnement marin.

Montage du capteur magnétique pour guindeau à axe vertical

(voir Fig. 1A – 1B)


- Réaliser sur le pont un trou de 4 mm de diamètre ($\sim 3/16"$) pour le passage du câble du capteur.
- Fixer l'élément A du support à l'aide des deux vis fournies à cet effet, après avoir positionné sur la partie inférieure de ce dernier le joint torique.
- Placer l'élément B, avec le capteur magnétique, sur le support A et en régler la hauteur de telle sorte qu'il soit aligné sur l'aimant fixé au barbotin.
- Placer le capteur à environ 3 mm ($\sim 1/8"$) de l'aimant et le fixer en serrant la vis G1. Serrer ensuite la vis G2.

Montage du capteur magnétique pour guindeau à axe

horizontal

(voir Fig. 2A – 2B – 2C)

- Réaliser sur le pont un trou de 4 mm de diamètre ($\sim 3/16"$) pour le passage du câble du capteur.
- Fixer l'élément A du support à l'aide des deux vis fournies à cet effet, après avoir positionné sur la partie inférieure de ce dernier le joint torique.
- A l'aide d'une scie, couper l'élément C à la longueur nécessaire. Le capteur doit se trouver à environ 3 mm ($\sim 1/8"$) de l'aimant.
- Placer l'élément C, avec le capteur magnétique, sur le support A et le fixer à l'aide d'une colle pour matériaux plastiques (colle époxy bi-composant) ou à l'aide de silicone.
- A l'aide de la même colle ou de silicone, fixer le capteur à l'élément C.

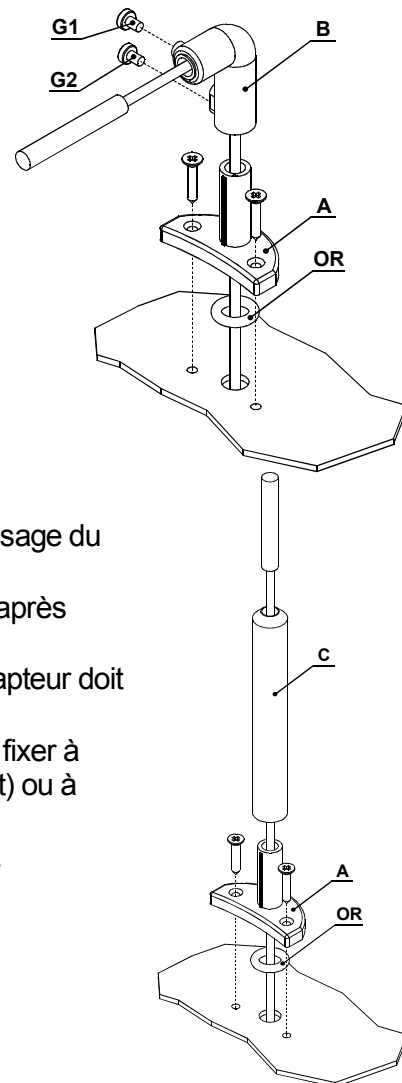

Installation du compteur métrique


(voir schéma électrique)



Attention

VEILLER À DÉBRANCHER LA BATTERIE AVANT DE PROCÉDER À L'INSTALLATION.

- Le compteur métrique doit être positionné de telle sorte que les indications affichées par le moniteur soient facilement lisibles évitant l'exposition aux rayons solaires.
- Fixer l'instrument à l'aide de la bride fournie et serrer les deux vis en utilisant un tournevis cruciforme.

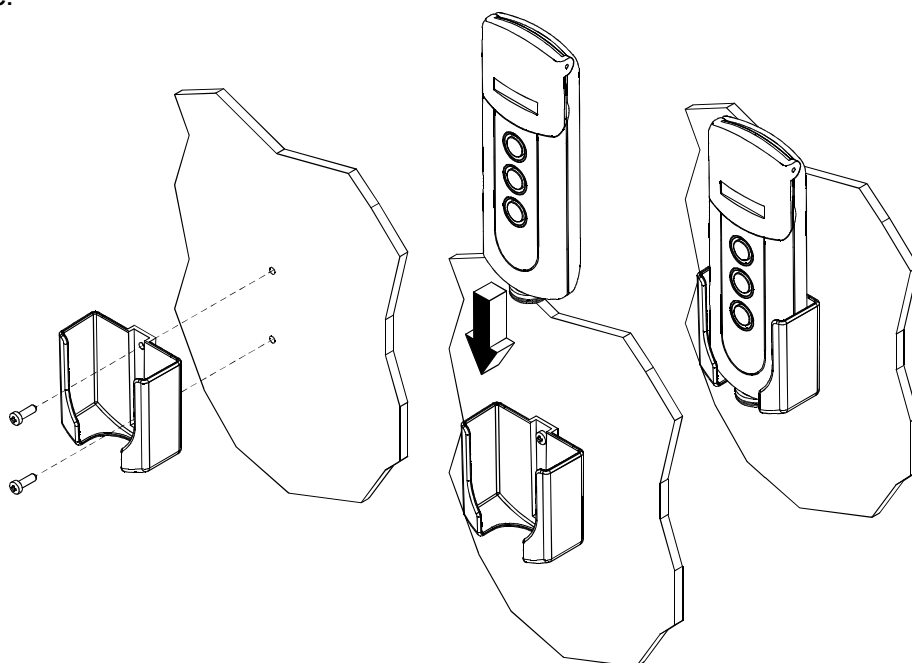


- Pour le branchement électrique, se reporter aux indications figurant sur le schéma joint en annexe. Les câbles doivent avoir une section d'au moins 1,5 mm².
- Monter un fusible de protection de 3 A (ampère) sur le câble "+" de la batterie. Pour l'alimentation, ne pas utiliser le courant provenant du groupe de batteries moteurs.
- L'instrument répond aux standards EMC (EN55022) et doit se trouver à une distance d'au moins:
 - 30 cm (~1 pied) des compas;
 - 50 cm (~1,5 pieds) d'appareils radio;
 - 2 mètres (~6,5 pieds) de stations émettrices;
 - 2 mètres (~6,5 pieds) du faisceau radar.

Branchements


CONNECTEUR 6 PÔLES	
PIN	SIGNAL
1	+ batterie
2	- batterie
3	Commande DOWN
4	Commande UP
5	Capteur magnétique
6	

Gabarit de perçage capteur

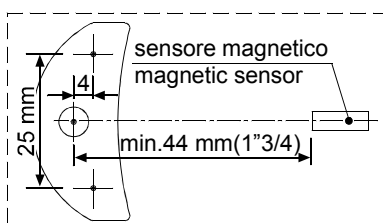

Recharge émetteur

- Retirer le couvercle postérieur de l'émetteur, brancher la fiche du chargeur de batterie en veillant à ce que l'encoche de référence soit orientée vers le haut. Brancher le chargeur de batterie à une prise d'allume-cigare pour lancer la charge.
- Dès le début de la charge le voyant bleu du chargeur s'allume.

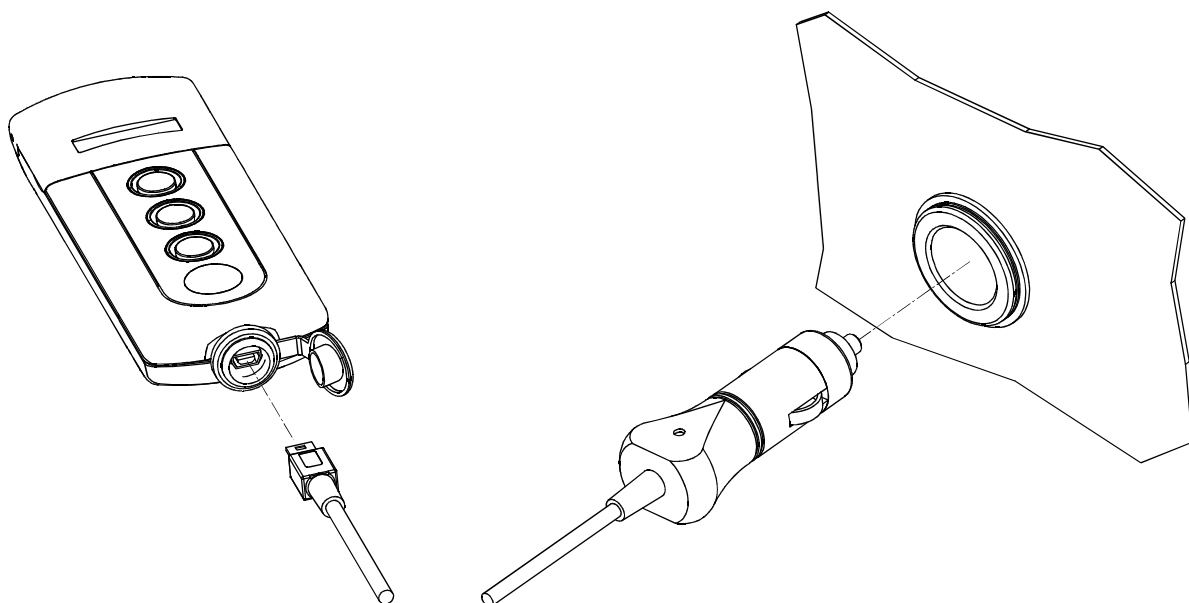


Premier allumage

Le compteur métrique est équipé d'un moniteur graphique et de trois touches:  (**ON**),  (**UP**) et  (**DOWN**).

La touche **ON** allume le moniteur et permet d'utiliser les deux autres touches. Il est utilisé pour avoir accès aux menus de sélection des paramètres, de modification des paramètres et de confirmation des valeurs sélectionnées. L'extinction de l'instrument se produit 30 secondes après la dernière commande utilisée (temps par défaut modifiable – voir «Temps Extinc.»).


La touche **UP** commande la remontée de l'ancre, la touche **DOWN** la descente. La manœuvre s'interrompt si la touche est relâchée. Durant la sélection des paramètres, les deux touches permettent le mouvement à l'intérieur du menu et la variation des valeurs des paramètres.

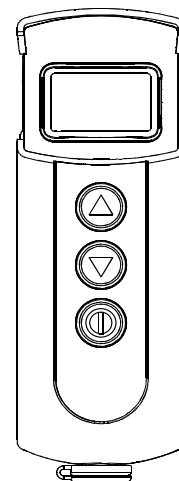


Lors de l'allumage la page suivante apparaît pendant quelques secondes:




est ensuite effectué le balayage de 5 fréquences sur la bande comprise entre 868 et 870 MHz. Durant cette phase, sur le moniteur s'affiche l'indication suivante:

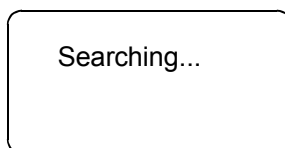

une fois que l'instrument a trouvé la fréquence la mieux appropriée, il se connecte à l'unité de puissance. Sur le moniteur s'affiche la page suivante qui indique l'adresse de l'unité de puissance:

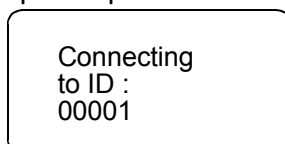

si la communication est établie, s'affiche l'indication suivant:

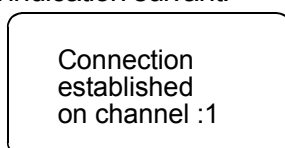

Une fois terminée la procédure d'initialisation, apparaît la page principale.



Où:

ÉTAT: indique l'état de l'instrument et les anomalies éventuelles.

VITESSE: indique la vitesse de la chaîne, remontée ou descente, en mètres ou pieds par minute.

DÉCOMPTE: indique la longueur de la chaîne descendue (mètres ou pieds).

MONITORAGE: la barre inférieure indique la tension de la batterie de l'embarcation, la puissance utilisée pour la transmission (minimum= 1, moyenne= 2, maximum= 3) et l'état de charge de la batterie aux ions de lithium de l'instrument.

ICÔNE: il s'agit du secteur du moniteur où apparaissent les icônes indiquant la remontée ou la descente de l'ancre et les anomalies éventuelles.

Lors du premier allumage, l'instrument se positionne conformément à la programmation par défaut (voir tableau).

Paramètre	Valeur par défaut
Alarme montée	3.0 mètres
Descente automatique	Off
Temps Extinction	30 secondes
Unité de mesure	Mètres/centimètres
Mesure chaîne	0.0 mètres
Circonférence du Barbotin	33 cm
Type capteur	inconnu
Langue	Italien
Heures fonctionnement	0
Facteur de division	1

Menu de programmation du compteur métrique

En maintenant enfoncée la touche ⏻ (ON) , pendant six secondes, on a accès au menu de programmation de l'instrument. Sur le moniteur apparaît la page suivante:	Menu Mesures A. et Fonctions Affich. personnels Langue Calibrage capteur
Utiliser les touches ⏮ (DOWN) et ⏭ (UP) pour se déplacer à l'intérieur du menu.	Menu Langue Calibrage capteur Contrôles Quitter
Se porter sur la rubrique à modifier et appuyer sur la touche ⏻ (ON) pour valider le choix.	
Utiliser les touches ⏮ (DOWN) ou ⏭ (UP) pour se déplacer parmi les paramètres.	
Une fois choisi le paramètre appuyer sur la touche ⏻ (ON) pour activer la modification.	
En fonction du type de paramètre, utiliser les touches ⏮ (DOWN) et ⏭ (UP) , pour réduire/augmenter la valeur ou désactiver/activer la fonction.	
Une fois la modification effectuée, appuyer sur la touche ⏻ (ON) pour valider.	
Au moyen de la touche ⏮ (DOWN) se porter sur la rubrique Quitter et appuyer de nouveau sur la touche ⏻ (ON) pour retourner au menu programmation. Suivre la même procédure pour retourner à la page principale.	

Menu longueur


Mesures Zerot.mesure No Unité mesure Metres Quitter	
Utiliser les touches ▼ (DOWN) ou ▲ (UP) pour se déplacer parmi les paramètres.	
Zerot.mesure Remet à zéro la longueur de la chaîne (0.0).	Sélectionner avec ① ▼ = Oui ▲ = Non Valider avec ①
Unité de mesure Sélectionne l'unité de mesure: Pieds / pouces Mètres /centimètres	Sélectionner avec ① ▲ = Pieds ▼ = Mètres Valider avec ①
Quitter Pour revenir au menu de programmation.	Valider avec ①

Menu alarmes et fonctions

A. et Fonctions Alarme montée 3.0 Descente aut. Off Info fabrique No Quitter	
Utiliser les touches ▼ (DOWN) ou ▲ (UP) pour se déplacer parmi les paramètres.	
Alarme montée On peut activer la fonction et établir la hauteur d'arrêt du guindeau. Après, seule la commande par impulsions est possible. Valeur programmable. 1.0 - 1.5 - 2.0...5.0 (mètres ou pieds).	Sélectionner avec ① Sélectionner la valeur au moyen de ▲ ▼ Valider avec ①
Descente automatique Active la procédure de descente automatique de l'ancre à la longueur désirée, par la pression (au moins 3 sec.) des touches ① et ▼. Valeur programmable. 5 - 10 - 15...40 (mètres ou pieds).	Sélectionner avec ① Sélectionner la valeur au moyen de ▲ ▼ Valider avec ①
Info fabrique Cette fonction permet de rappeler les	Sélectionner avec ①

données d'origine par défaut, en <u>effaçant les données mémorisées.</u> Utiliser cette commande uniquement en cas d'erreur de programmation.	▽ = Oui △ = Non Valider avec ①
Quitter Pour revenir au menu de programmation.	Valider avec ①

Menu programmations

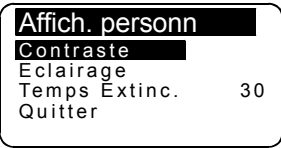	
Utiliser les touches ▽ (DOWN) ou △ (UP) pour se déplacer parmi les paramètres.	
Contraste Cette fonction permet d'activer la procédure de sélection du contraste du moniteur.	Sélectionner avec ① Sélectionner la valeur au moyen de △ ▽ Valider avec ①
Eclairage Cette fonction permet d'activer la procédure de sélection de l'intensité de la lumière du moniteur.	Sélectionner avec ① Sélectionner la valeur au moyen de △ x Valider avec ①
Temps Extinction Cette fonction permet de programmer le temps d'extinction après la dernière commande utilisée (valeur par défaut 30 secondes).	Sélectionner avec ① Sélectionner la valeur au moyen de △ ▽ Valider avec ①
Quitter Pour revenir au menu de programmation.	Valider avec ①

Menu langue

Langue Langue Français Quitter	
Utiliser les touches  (DOWN) ou  (UP) pour se déplacer parmi les paramètres.	
Langue On peut sélectionner la langue du moniteur: Italien, Anglais, Français, Allemand, Espagnol	Sélectionner avec  Sélectionner la valeur au moyen de   Valider avec 
Quitter Pour revenir au menu de programmation.	Valider avec 

Menu calibrage capteur

Calibrage capte Detect. Capt. 33.0 Circ. Barbotin Quitter	
Utiliser les touches  (DOWN) ou  (UP) pour se déplacer parmi les paramètres.	
Détection Capteur Cette fonction permet de calibrer l'instrument en fonction du type de capteur monté (Standard ou Project). La deuxième visualisation indique le temps pour une période d'utilisation du capteur et le type de capteur.	Sélectionner avec  Detect. Capt. Appuyer UP ou DOWN Pour actionn. moteur
Appuyer sur  ou 	
Detect. Capt. Appuyer UP ou DOWN Pour actionn. moteur 0.400 sec. Capteur Std.	Detect. Capt. Appuyer UP ou DOWN Pour actionn. moteur 0.400 sec. Capteur Proj.
Valider avec 	
Quand la procédure «Détection capteur» a relevé un capteur de type «Standard» plutôt qu'un capteur «Project», lors de l'accès ultérieur au menu «Calibrage Capteur» les rubriques du menu se «configurent» en fonction du capteur détecté.	
Menu capteur Standard et Project série	Menu capteur Project série

X.. (capteur et aimant appliqués dans le barbotin) Calibrage capte Circ. Barbotin 33.0 Facteur div. 1 Quitter	1000 – 1500 – 2000 W (capteur et aimant appliqués dans le moteur) Calibrage capte Facteur Red. 57.0 Quitter
Circonférence du Barbotin Sur cette ligne il faut inscrire la circonférence du Barbotin (centimètres ou pouces). Pour le calcul de la circonférence, utiliser le Tableau 1 en annexe. Valeur programmable: centimètres ou pouces. Valeur par défaut 33. Facteur de division Si vous utilisez le capteur inductif 3 fils mis ici le nombre de signatures obtenues à partir du tableau 1 tzigane. Si vous utilisez le capteur magnétique 2 fils laissez la valeur à 1 .	Facteur de Réduction Sur cette ligne il faut inscrire le facteur de réduction. Pour le choix correct de la valeur à inscrire, faire référence au Tableau 2 en annexe. Valeur par défaut 57.
Sélectionner avec  Sélectionner la valeur au moyen de   Valider avec 	
Quitter Pour revenir au menu de programmation.	Valider avec 

Tableau 1 - Capteur Standard et Project série X..
(capteur et aimant appliqués dans le barbotin)

Mesure chaîne	Nombre de renforcements	Circonférence du Barbotin (cm)	Circonférence du Barbotin (pouces)
6 mm	6	22	9
	9	34	13
7 mm	6	25	10
	5	24	9
8 mm	6	28	11
	7	33*	13
	8	38	15
10 mm	5	31	12
	6	36	14
12 mm	5	36	14
	6	43	17
13 mm	6	46	18
14 mm	5	42	16

* programmation par défaut de l'instrument

**Tableau 2 - Capteur Project série 1000 – 1500 – 2000W
(capteur et aimant appliqués dans le moteur)**

Modèle	Circonférence du	Rapport de	Nombre de renforcement	Mesure chaîne (mm-pouces)	Facteur de
Project 1000	30	1:52	6	8-5/16"HT	57*
	30	1:52	5	10 DIN 766	
	31	1:52	5	10 ISO-3/8"HT	59
	34	1:52	9	6	65
Project 1500	30	1:70	6	8-5/16"HT	43
	30	1:70	5	10 DIN 766	43
	31	1:70	5	10 ISO-3/8"HT	44
	36	1:70	5	12 ISO-13 DIN 766-7/16"HT	51
Project 2000	39	1:75	6	3/8"HT	52
	40	1:75	6	3/8"Proof Coil	53
	41	1:75	6	10 DIN 766-3/8"BBB	54
	44	1:75	7	10 ISO	58
	45	1:75	5	14 ISO	60
	46	1:75	6	12 ISO-13 DIN 766	61
	47	1:75	5	13 DIN 764	63

* programmation par défaut de l'instrument

Menu Contrôles

Contrôles Verif. LCD Version Sw. 1.01 Heures fonct. 0 Quitter	
Utiliser les touches ⏴ (DOWN) ou ⏵ (UP) pour se déplacer parmi les paramètres.	
Verif. LCD Cette fonction allume tous les pixel du moniteur et permet d'effectuer son contrôle.	Sélectionner avec ⏴  Valider avec ⏴
Version Software Indique la version du logiciel.	
Heures fonctionnement Indique les heures de fonctionnement du treuil.	
Quitter Pour revenir au menu de programmation.	Valider avec ⏴

Calibrage de l'instrument

Avant d'utiliser l'instrument il faut programmer les paramètres suivants:

- choix de l'unité de mesure (mètres ou pieds);
- détection du type de capteur (Standard ou Project);
- sélection de la circonférence du barbotin (valeur par défaut 33 cm) ou du facteur de réduction (valeur par défaut 57);

Menu capteur Standard et Project série X..

Calibrage capte	
Circ. Barbotin	33.0
Facteur div.	1
Quitter	

Menu capteur Project série 1000 – 1500 – 2000 W

Calibrage capte	
Facteur Red.	57.0
Quitter	

Utilisation

Appuyer sur la touche **(ON)** pour activer les commandes et éclairer le moniteur. L'extinction de l'éclairage du moniteur se produit 30 secondes après la dernière commande utilisée (temps par défaut modifiable – voir «Temps BkLight»).

En appuyant sur la touche **(UP)** on commande la remontée de l'ancre.

Montee	
4.0 mt/m	
21.0m	
V=11.6	[1] 

En appuyant sur la touche **(DOWN)** on jette l'ancre.

Descente	
6.0 mt/m	
10.0m	
V=11.6	[1] 

En relâchant la touche de commande (**UP** ou **DOWN**), la manœuvre correspondante est interrompue.

Remise à zéro de la longueur

Pour remettre à zéro le calcul de la longueur, appuyer sur la touche **(ON)** et en même temps sur la touche **(UP)** pendant au moins trois secondes.

La remise à zéro de la longueur peut être effectuée à partir du menu **Longueur** en sélectionnant «Oui» sur la ligne **Zerot.mesure**.

Mesures	
Zerot.mesure	No
Unite mesure	Metres
Quitter	

Décente automatique de l'ancre



Cette fonction doit être activée sur le menu **Alarmes et Fonctions** (la fonction est désactivée par défaut).

A. et Fonctions	
Alarme montee	3.0
Descente aut.	Off
Info fabrique	No
Quitter	

Sélectionner la fonction «**Descente aut.**» et sélectionner la hauteur à laquelle l'ancre doit s'arrêter. Après, appuyer sur la touche ① (**ON**) et en même temps sur la touche ⑦ (**DOWN**) pendant au moins trois secondes. Une fois commencée la descente de l'ancre relâcher les touches.

Pour des raisons de sécurité il est possible d'arrêter automatiquement à tout moment la descente en appuyant sur n'importe quelle touche.

Anomalies de fonctionnement

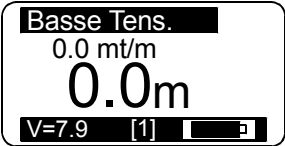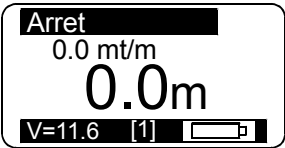SYMPTÔME	CAUSE	INTERVENTION
	Alors que la touche UP ou DOWN est enfoncée, l'instrument n'a reçu aucun signal du capteur magnétique pendant plus de 5 secondes.	Vérifier les branchements électriques du capteur Vérifier le fonctionnement du capteur. S'il est abîmé, le remplacer. Vérifier la position du capteur et de l'aimant sur le barbotin et la distance entre les deux (3 mm). Vérifier le fonctionnement de l'installation électrique ou du guindeau.
	La tension d'alimentation de l'instrument est inférieure à 10V.	Vérifier l'état de charge de la batterie du bateau ou le fonctionnement de l'installation électrique.
	La batterie aux ions de lithium de l'instrument est déchargée.	Mettre en charge l'instrument en utilisant l'adaptateur fourni à cet effet. Durant la charge, le voyant rouge de l'adaptateur est allumé. Lorsqu'il s'éteint, cela indique que la batterie est rechargée.

Beschreibung

Der Funkmeterzähler **EV-040** erlaubt, einen Anker mit der Anzeige in Metern oder Fuß der abgewickelten Kettenlänge und der Geschwindigkeit zu leuchten oder auszuwerfen.

Technische Merkmale

Empfänger	
Anschlussspannung	von 10 bis 30 V DC
Stromaufnahme leer	Max. 50 mA
Schutzgrad	IP67
Betriebstemperatur	0 / +70 °C (32 / 158 °F)
Abmessungen (mm)	150 x 110 x 75
Gewicht (g)	350
Sender	
Stromzufuhr mit aufladbarem Lithium-Akku	
Reichweite im Dauerbetrieb	120 Minuten
Graphisches Display	128 x 64 pixel
Betriebstemperatur	0 / +70 °C (32 / 158 °F)
Max. erreichbares Maß	999 Meter – 999 Fuß
Abmessungen (mm)	145 x 50 x 20
Gewicht (g)	100



Achtung

AUSSCHLIESSLICH AN GLEICHSTROM ANSCHLIESSEN.

Allgemeine Hinweise

Der Funkmeterzähler **EV-040** darf nur für die in diesem Handbuch beschriebenen Zwecke verwendet werden: Antrieb und Anzeige von Metern/Fuß einer von einem Ankerspill abgewickelten Kette. Jeder andere Gebrauch ist unzulässig.

Mutwillige Änderungen am Instrument führen zum sofortigen Verfall der Garantie.

Komponenten

Die Packung enthält:

- Funkmeterzähler mit aufladbarem Lithium-Akku;
- Befestigungssatz Funkmeterzähler (1 Bügel mit 2 Schrauben);
- Adapter zum Aufladen des Lithium-Akkus;
- Leistungsteil Sendeempfänger;
- Gebrauchsanweisung.

Installation

Bei einigen Ankerspillmodellen sind Sensor und Magnet bereits installiert (Einrichtung für Meterzähler), deshalb müssen die nachstehenden Arbeitsgänge nicht ausgeführt werden.


Installation des Magneten im Ankerspill

- Das Bohrloch an einem Zahn der Kettennuss - Durchmesser 6,5 mm ($\sim 1/4''$) und Tiefe 8 mm ($5/16''$) – muss an einer Stelle gebohrt werden, an der die Kette nicht durchläuft.
- Für das Ankerspill mit Vertikalachse (siehe Fig. 1B) muss die Bohrung im unteren Kreis der Kettennuss gebohrt werden.
- Für das Ankerspill mit Horizontalachse (siehe Fig. 2B) muss die Bohrung im äußeren Kreis der Kettennuss gebohrt werden.
- Es muss zudem überprüft werden, dass der hervorragende Teil des Magneten während der Drehung der Kettennuss die Unterlage oder den Sensor nicht berührt.
- Den Magneten mit dem Metallteil in das Bohrloch einsetzen und den geschützten Teil ca. 2 mm vorstehen lassen. Mit einem Metallkleber (Zweikomponenten-Epoxydkleber) oder Silikon befestigen. Der Kleber muss salzwasserbeständig sein.

Montage des Magnetsensors für Ankerspill mit Vertikalachse

(siehe Fig. 1A – 1B)

- Ein Loch mit 4 mm ($\sim 3/16''$) Durchmesser als Kabeldurchgang für den Sensor in das Deck bohren.
- Den O-Ring in den unteren Teil des Teils A der Halterung einsetzen und diese mit den zwei mitgelieferten Schrauben festschrauben.
- Das Teil B mit dem Magnetsensor auf die Halterung A montieren und in der Höhe so einstellen, dass dieser sich auf gleicher Achse wie der Magnet auf der Kettennuss befindet.
- Den Sensor bis ca. 3 mm ($\sim 1/8''$) an den Magnet annähern und mit der Schraube G1 festschrauben. Danach die Schraube G2 anziehen.

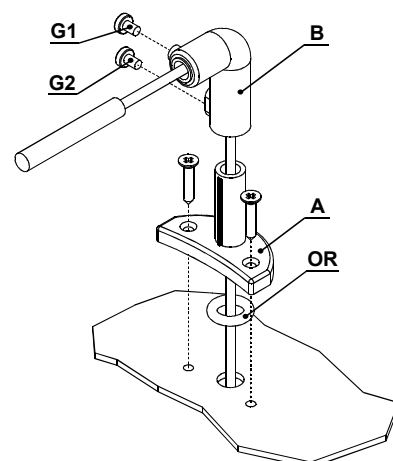


Montage des Magnetsensors für Ankerspill mit

Horizontalachse

(siehe Fig. 2A – 2B – 2C)

- Ein Loch mit 4 mm ($\sim 3/16''$) Durchmesser als Kabeldurchgang für den Sensor in das Deck bohren.
- Den O-Ring in den unteren Teil des Teils A der Halterung einsetzen und diese mit den zwei mitgelieferten Schrauben festschrauben.
- Das Teil C mit einer Säge zuschneiden. Der Sensor muss ca. 3 mm ($\sim 1/8''$) vom Magnet entfernt positioniert werden.
- Das Teil C mit dem Magnetsensor auf die Halterung A montieren und mit einem Metallkleber (Zweikomponenten-Epoxydkleber) oder Silikon befestigen.
- Mit dem gleichen Kleber den Sensor an das Teil C befestigen.

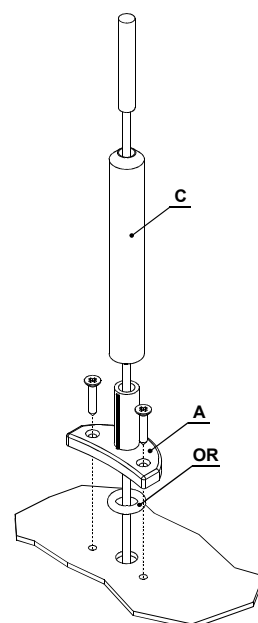

Installation des Meterzählers


(siehe Stromlaufplan)



Achtung

VOR DER INSTALLATION DIE BATTERIE IMMER ABKLEMMEN.

- Der Meterzähler muss so positioniert sein, dass das Display gut ablesbar und nicht dem Sonnenlicht ausgesetzt ist.
- Das Instrument mit dem mitgelieferten Bügel und den zwei Schrauben mit einem Kreuzschraubenzieher festschrauben.

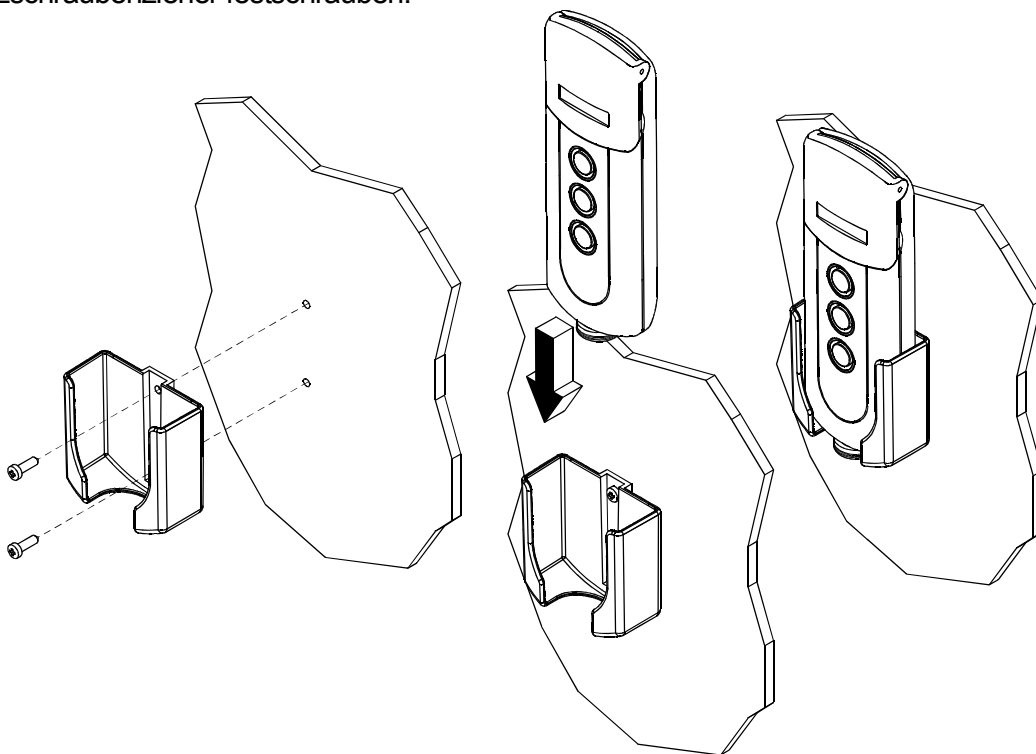


- Für den Stromanschluss sind die Anweisungen des beiliegenden Stromlaufplans zu befolgen. Die Kabel müssen einen Mindestquerschnitt von 1,5 mm² aufweisen.
- Eine flinke 3 A (Ampere) Sicherung auf das Kabel + der Batterie montieren. Für die Stromzufuhr nicht die Spannung von den Motorbatterien verwenden.
- Das Instrument entspricht den EMC-Standards (EN55022) und muss mindestens:
 - 30 cm (~1 Fuss) vom Kompass,
 - 50 cm (~1,5 Fuss) von Funkempfängern,
 - 2 Meter (~6,5 Fuss) von Funksendern,
 - 2 Meter (~6,5 Fuss) vom Radarstrahl entfernt installiert sein.

Anschlüsse


6 POLIGE STECKVERBINDUNG	
PIN	SIGNAL
1	+ batterie
2	- batterie
3	Steuerung DOWN
4	Steuerung UP
5	Magnetsensor
6	

Bohrschablonen Sensor

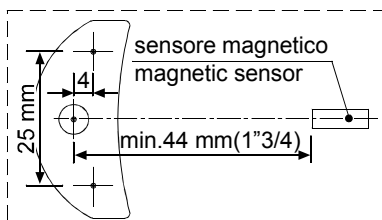

Sender aufladen

- Deckel auf der Rückseite des Senders öffnen, Stecker des Ladegeräts einstecken und dabei beachten, dass die Bezugskerbe nach oben gerichtet ist. Zum Laden das Ladegerät in die Buchse eines Zigarettenanzünders einstecken.
- Beim Einschalten und während der ganzen Ladedauer leuchtet die blau.

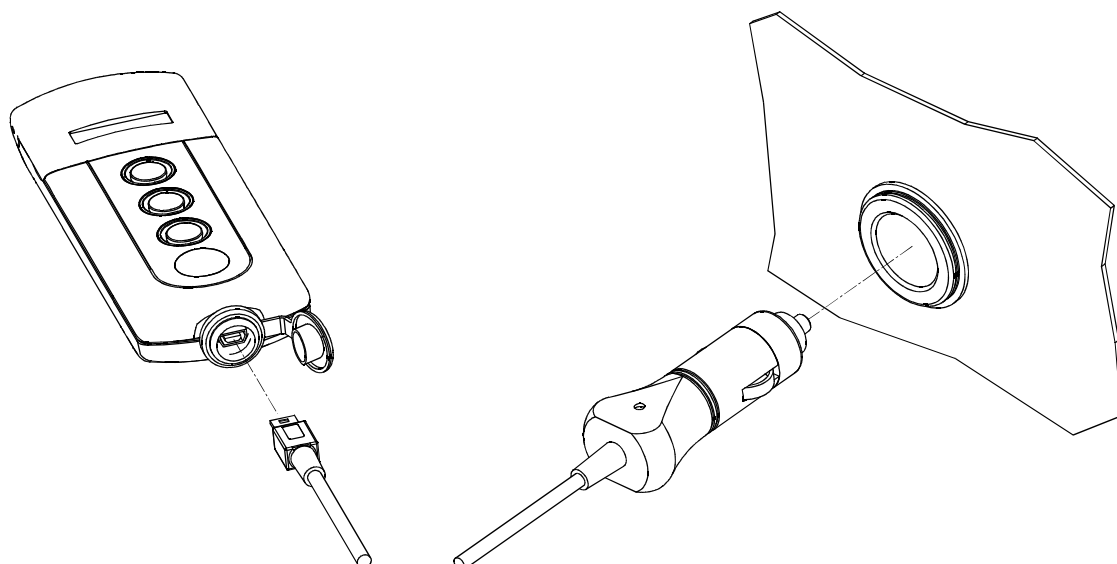


Erstes Einschalten

Der Meterzähler ist mit einem graphischen *Display* und drei Tasten ausgerüstet:  (ON),  (UP) und  (DOWN).

Die Taste **ON** schaltet das *Display* ein und die anderen beiden Tasten frei. Sie wird für den Zugriff zu den Eingabemenüs der Parameter, die Auswahl der zu ändernden Parameter und die Bestätigung der Eingabewerte verwendet. Das Ausschalten des Instruments erfolgt 30 Sekunden nach dem letzten Steuerbefehl (änderbare *Default*-Zeit – siehe "Auslasc. Zeit").


Die Taste **UP** steuert das Licht des Ankers und die Taste **DOWN** das Auswerfen. Sobald die Taste losgelassen wird, stoppt die entsprechende Bewegung. In der Parametereingabephase kann das Menü mit den beiden Tasten durchlaufen und die Änderung der Parameterwerte vorgenommen werden.

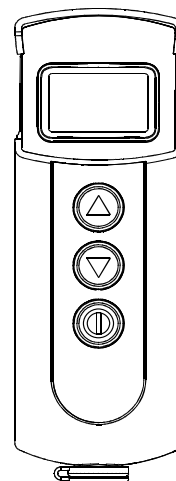


Beim Einschalten erscheint einige Sekunden lang folgende Seite:




Danach werden 5 Frequenzen im Bereich 868 – 870 MHz abgetastet. Während dieser Phase erscheint auf dem *Display* folgender Text:

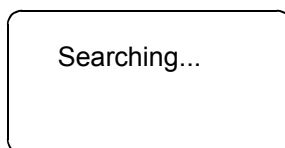


Wenn das Instrument die geeignetste Frequenz erfasst, verbindet es sich mit dem Leistungsteil. Auf dem *Display* erscheint folgender Text mit der Angabe der Adresse des Leistungsteils:

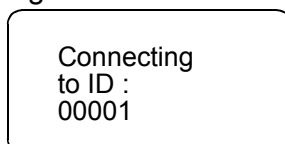

Wenn die Verbindung hergestellt ist, erscheint folgender Text:

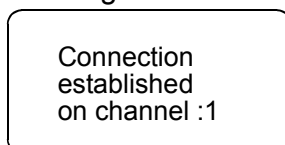

Nach Beendigung der Initialisierung erscheint die Hauptseite.

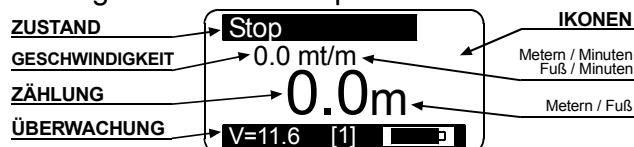

Mit folgenden Angaben:

ZUSTAND: Zustand des Instruments und eventuelle Störungen.

GESCHWINDIGKEIT: Kettengeschwindigkeit in beiden Richtungen, in Metern oder Fuß pro Minute.

ZÄHLUNG: Länge der ausgeworfenen Kette (Metern oder Fuß).



ÜBERWACHUNG: Der untere Balken zeigt die Spannung der Batterie des Boots, die für die Übertragung verwendete Leistung (Min.= 1, Mitt.= 2, Max.= 3) und den Ladezustand des Lithium-Akkus des Instruments an.

IKONEN: In diesem Teil des *Displays* erscheinen die Ikonen, die das Licht oder Auswerfen des Ankers und eventuelle Störungen anzeigen.

Beim erstmaligen Einschalten stellt sich das Instrument auf die Werkseinstellungen ein (siehe Tabelle).

Parameter	Defaulteinstellung
Fierenalarm	3.0 Meter
Automatisches Abstieg	Off
Auslosc. Zeit	30 Sekunden
Maßeinheit	Meter / Zentimeter
Kettenmaß	0.0 Meter
Kettenusskreis	33 cm
Typ sensor	unbekannt
Sprache	Italienisch
Betriebszeit	0
Teilungsfaktor	1

Einstellmenü des Meterzählers

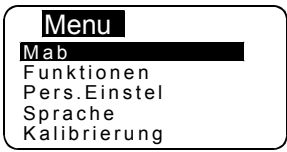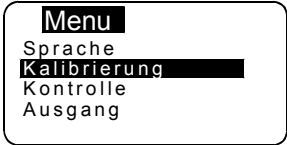Die Taste ⓘ (ON) für den Zugriff zum Einstellmenü des Instruments sechs Sekunden lang drücken. Auf dem <i>Display</i> erscheint folgende Seite:	
Mit der Taste ▽ (DOWN) und △ (UP) zu den verschiedenen Menüpositionen springen.	
Wenn die zu ändernde Position erreicht ist, die Taste ⓘ (ON) zur Bestätigung der Auswahl drücken.	
Mit den Tasten ▽ (DOWN) oder △ (UP) zu den verschiedenen Parametern springen.	
Wenn der gewünschte Parameter erreicht ist, die Taste ⓘ (ON) zur Freischaltung der Änderung drücken.	
Je nach Art des Parameter die Taste ▽ (DOWN) und △ (UP) benutzen und den Wert nach oben/unten ändern oder die Funktion aus-/freischalten.	
Wenn die Änderung ausgeführt ist, mit der Taste ⓘ (ON) bestätigen.	
Mit der Taste ▽ (DOWN) auf die Position Ausgang springen und die Taste ⓘ (ON) für die Rückkehr zum Einstellmenü nochmals drücken. Auf die gleiche Weise kehrt man zur Hauptseite zurück.	

Mess-Menü

Mab Massnulleinst Nein Masseinheit Meter Ausgang	
Mit der Taste  (DOWN) und  (UP) zu den verschiedenen Parametern springen.	
Massnulleinst Setzt das Kettenmaß auf Null zurück (0.0).	Anwählen mit   = Ja  = Nein Bestätigen mit 
Maßeinheit Auswahl der Maßeinheit: Fuß / Zoll Meter / Zentimeter	Anwählen mit   = Fuß  = Meter Bestätigen mit 
Ausgang Zur Rückkehr in das Einstellmenü.	Bestätigen mit 

Menü Alarme und Funktionen


Funktionen Fierenalarm 3.0 Autom. Abstieg Off Fabrikdaten Nein Ausgang	
Mit der Taste  (DOWN) und  (UP) zu den verschiedenen Parametern springen.	
Fierenalarm Die Funktion kann frei geschaltet und das Maß festgelegt werden, bei dem das Ankerspill stoppt. Danach ist nur noch die Tippsteuerung möglich. Einstellwert: 1.0 - 1.5 - 2.0...5.0 (Meter oder Fuß).	Anwählen mit  Wert einstellen mit   Bestätigen mit 
Automatisches Abstieg Schaltet durch Drücken während min. 3 Sek. der Tasten  und  das automatische Auswerfen des Ankers auf das gewünschte Maß frei. Einstellwert: 5 - 10 - 15...40 (Meter oder Fuß).	Anwählen mit  Wert einstellen mit   Bestätigen mit 
Fabrikdaten Diese Funktion ermöglicht den Aufruf der	Anwählen mit 

ursprünglichen Werkseinstellungen und löscht alle gespeicherten Einstellungen. Diese Steuerfunktion nur bei falscher Programmierung verwenden.	▽ = Ja △ = Nein Bestätigen mit ①
Ausgang Zur Rückkehr in das Einstellmenü.	Bestätigen mit ①





Einstellmenü

Pers.Einstel LCDKontrast LCD Litch Auslosc. Zeit 30 Ausgang	
Mit der Taste ▽ (DOWN) und △ (UP) zu den verschiedenen Parametern springen.	
LCDKontrast Durch Freischaltung dieser Funktion kann das Programmierverfahren des Kontrasts des <i>Displays</i> frei geschaltet werden.	Anwählen mit ① Wert einstellen mit △ ▽ Bestätigen mit ①
LCD Litch Durch Freischaltung dieser Funktion kann das Programmierverfahren der Lichtstärke des <i>Displays</i> frei geschaltet werden.	Anwählen mit ① Wert einstellen mit △ ▽ Bestätigen mit ①
Auslosc. Zeit Diese Funktion erlaubt die Einstellung der Ausschaltzeit nach dem letzten Steuerbefehl (Default-Wert 30 Sekunden).	Anwählen mit ① Wert einstellen mit △ ▽ Bestätigen mit ①
Ausgang Zur Rückkehr in das Einstellmenü.	Bestätigen mit ①

Sprachmenü

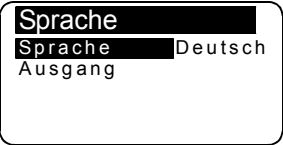	
Mit der Taste  (DOWN) und  (UP) zu den verschiedenen Parametern springen.	
Sprache Die Sprache des <i>Displays</i> kann ausgewählt werden: Italiano, English, Français, Deutsch, Español	Anwählen mit  Wert einstellen mit   Bestätigen mit 
Ausgang Zur Rückkehr in das Einstellmenü.	Bestätigen mit 

Menü Sensorkalibrierung

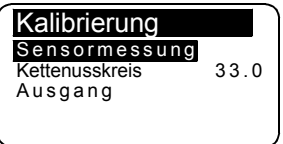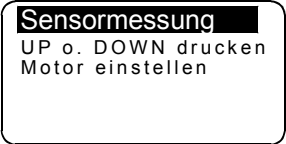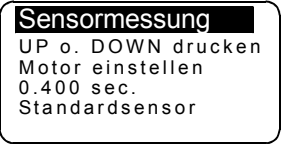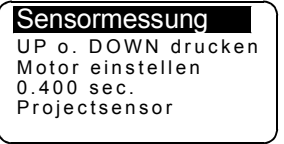	
Mit der Taste  (DOWN) und  (UP) zu den verschiedenen Parametern springen.	
Sensormessung Mit dieser Funktion kann das Instrument je nach montiertem Sensortyp (Standard oder Project) kalibriert werden. Die zweite Seite zeigt die Zeit für einen Zeitabschnitt des Sensors und den Sensortyp an.	Anwählen mit  
 oder  drücken	
	
Bestätigen mit 	

Wenn die Sensorerfassungsroutine einmal einen Sensor des Typs "Standard" anstelle des "Project" erfasst hat, passen sich die Menüpositionen beim nächsten Zugriff zum Menü "Kalibrierung" automatisch dem gefundenen Sensor an.

Menü Sensor Standard und Project serien X.. (sensor und magnet in <u>den barbotin angebracht</u>) Kalibrierung Kettenusskreis 33.0 Teilungsfaktor 1 Ausgang	Menü Sensor Project serien 1000 – 1500 – 2000 W (sensor und magnet in <u>den motor angebracht</u>) Kalibrierung Red. Faktor 57.0 Ausgang
Kettenusskreis In diese Zeile wird der Kettenussumfang (in Zentimetern oder Zoll) eingegeben. Zur Berechnung des Umfangs die anliegende Tabelle 1 verwenden. Einstellwert: Zentimeter oder Zoll. Defaulteinstellung auf 33 cm. Teilungsfaktor Wenn Sie die induktiven Sensor verwenden 3-Leiter eingestellt hier die Anzahl der Unterschriften von der Zigeunerin Tabelle 1 erhalten. Wenn Sie den magnetischen Sensor verwenden 2 Drähte lassen Sie den Wert auf 1 gesetzt.	Red.Faktor In diese Zeile wird der Reduktion Faktor. Zur Auswahl des richtigen Einstellwerts die nachstehende Tabelle 2 nachsehen. Defaulteinstellung des Werts 57.
Anwählen mit ① Wert einstellen mit △ ▽ Bestätigen mit ①	
Ausgang Zur Rückkehr in das Einstellmenü.	Bestätigen mit ①

Tabelle 1 - Sensor Standard und Project serien X..
(sensor und magnet in den barbotin angebracht)

Kettentyp	Anzahl Aussparungen	Umfang Kettenuss (cm)	Umfang Kettenuss (Zoll)
6 mm	6	22	9
	9	34	13
7 mm	6	25	10
	5	24	9
8 mm	6	28	11
	7	33*	13
	8	38	15
	5	31	12
10 mm	6	36	14
	5	36	14
12 mm	6	43	17
	6	46	18
13 mm	6	46	18
14 mm	5	42	16

* Werkseinstellung des Instruments

Tabelle 2 - Sensor Project serien 1000 – 1500 – 2000W
(sensor und magnet in den motor angebracht)

Modell	Umfang Kettennuss	Untersetzung-verhältnis	Anzahl Aussparungen	Kettenmass (mm-Zoll)	Red. Faktor
Project 1000	30	1:52	6	8-5/16"HT	57*
	30	1:52	5	10 DIN 766	
	31	1:52	5	10 ISO-3/8"HT	59
	34	1:52	9	6	65
Project 1500	30	1:70	6	8-5/16"HT	43
	30	1:70	5	10 DIN 766	43
	31	1:70	5	10 ISO-3/8"HT	44
	36	1:70	5	12 ISO-13 DIN 766-7/16"HT	51
Project 2000	39	1:75	6	3/8"HT	52
	40	1:75	6	3/8"Proof Coil	53
	41	1:75	6	10 DIN 766-3/8"BBB	54
	44	1:75	7	10 ISO	58
	45	1:75	5	14 ISO	60
	46	1:75	6	12 ISO-13 DIN 766	61
	47	1:75	5	13 DIN 764	63

* Werkseinstellung des Instruments

Menü Überprüfungen

Kontrolle LCD Test Sw. Version 1.01 Betriebszeit 0 Ausgang	
Mit der Taste ⏴ (DOWN) und ⏵ (UP) zu den verschiedenen Parametern springen.	
LCD Test Diese Funktion schaltet alle <i>Pixel</i> des <i>Displays</i> zur Überprüfung ein.	Anwählen mit ⏵  Bestätigen mit ⏵
Sw. Version Anzeige der <i>Software</i> -Version.	
Betriebszeit Anzeige der Betriebsstunden des Ankerspills.	
Ausgang Zur Rückkehr in das Einstellmenü.	Bestätigen mit ⏵

Kalibrierung des Instruments


Bevor das Instrument verwendet wird, müssen folgende Parameter eingegeben werden:

- Auswahl der Maßeinheit (Meter oder Fuß);
- Erfassung des Sensortyps (Standard oder Project);
- Einstellung des Kettenussdurchmessers (*Default* 33 cm) oder Red. Faktor (*Default* 57);

Menü Sensor Standard und Project serien X..




Menü Sensor Project serien 1000 – 1500 – 2000 W

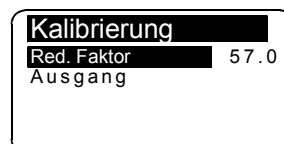


Gebrauch

Die Taste **ⓘ** (**ON**) zur Aktivierung der Steuerungen und Beleuchtung des *Displays* drücken. Die *Display*-Beleuchtung wird 30 Sekunden nach dem letzten Steuerbefehl ausgeschaltet (änderbare *Default*-Zeit–siehe “Zeit BkLight”).

Die Taste **⬆** (**UP**) steuert das Lichten des Ankers.

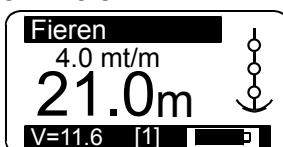

Die Taste **⬇** (**DOWN**) steuert das Auswerfen.

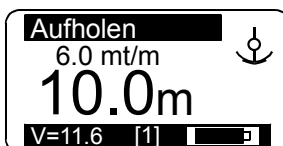


Sobald die Taste (**UP** oder **DOWN**) losgelassen wird, stoppt die entsprechende Bewegung.

Maß-Reset


Zum Zurücksetzen der Maß-Zählung die Taste **ⓘ** (**ON**) und gleichzeitig die Taste **⬆** (**UP**) mindestens drei Sekunden lang drücken.

Die Maßzurücksetzung kann auch im **Mess**-Menü durch Anwählen von “**Ja**” in der Zeile **Maßnulleinst** erfolgen.

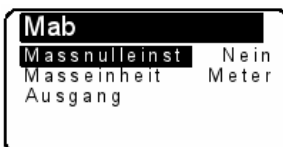

Automatisches Auswerfen des Ankers




Diese Funktion muss im Menü **Alarme und Funktionen** frei geschaltet werden (per *Default* ist die Funktion ausgeschaltet).

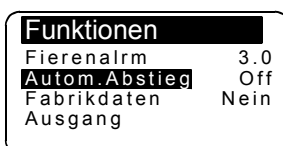

“**Autom.Abstieg**” anwählen und den gewünschten Stoppwert des Ankers eingeben. Nach der Eingabe des Masses die Taste **ⓘ** (**ON**) und gleichzeitig die Taste **⬇** (**DOWN**) mindestens drei Sekunden lang drücken. Sobald der Anker in Bewegung ist, die Tasten loslassen.

Aus Sicherheitsgründen kann das automatische Auswerfen des Ankers durch Drücken einer beliebigen Taste des Instruments unterbrochen werden.

Betriebsstörungen

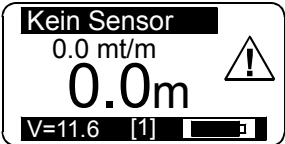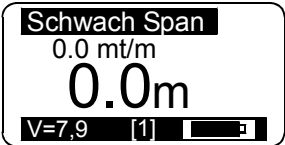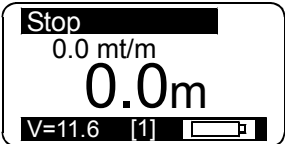MELDUNG	URSACHE	BEHEBUNG
	Während die Taste UP oder DOWN gedrückt wurde, hat das Instrument mehr als 5 Sekunden lang kein Signal vom Magnetsensor erhalten.	Die Stromanschlüsse des Sensors überprüfen. Die Funktionsweise des Sensors überprüfen und diesen eventuell ersetzen. Die Position des Sensors, des Magnets auf der Kettennuss und den Abstand zwischen den beiden (3 mm) überprüfen. Die Funktionsweise der elektrischen Anlage oder des Ankerspills überprüfen.
	Die Anschlussspannung des Instruments ist niedriger als 10V.	Den Ladezustand der Batterie des Boots oder die Funktionsweise der elektrischen Ausrüstung kontrollieren.
	Der Lithium-Akku des Instruments ist entladen.	Das Instrument mit dem mitgelieferten Adapter aufladen. Beim Einschalten und während der ganzen Ladedauer leuchtet die rote LED. Das Auslösen der LED zeigt an, dass der Ladevorgang beendet ist.

Descripción

El radio-cuentametros **EV-040** permite zarpar o tirar el ancla con la visualización de los metros o pies de cadena desenrollada y de la velocidad de la misma.

Datos técnicos

Receptor	
Tensión de alimentación	entre 10 y 30 V DC
Consumo de corriente en vacío	max 50 mA
Grado de protección	IP67
Temperatura operativa	0 / +70 °C (32 / 158 °F)
Tamaño (mm)	150 x 110 x 75
Peso (g)	350
Transmisor	
Alimentación con batería de iones de litio recargable	
Autonomía en funcionamiento continuo	120 minuti
Monitor gráfico	128 x 64 pixeles
Temperatura operativa	0 / +70 °C (32 / 158 °F)
Medición máxima posible	999 metros / 999 pies
Tamaño (mm)	145 x 50 x 20
Peso (g)	100



Atención

ALIMENTAR EXCLUSIVAMENTE CON CORRIENTE CONTINUA.

Notas de carácter general

El radio-cuentametros **EV-040** debe ser utilizado para los fines descritos en este manual: accionamiento y visualización de los metros/pies de cadena desenrollados desde un molinete. Cualquier otro uso se considerará como impropio. **La alteración del instrumento provocará la invalidación inmediata de la garantía.**

Componentes

Componentes:

- radio-cuentametros con batería recargable de iones de litio;
- kit de fijación radio-cuentametros (1 elemento de fijación con 2 tornillos);
- adaptador para la carga de la batería de iones de litio;
- unidad de potencia receptora-transmisora;
- instrucciones de uso.

Instalación

En algunos modelos de torno de ancla el sensor y el imán se encuentran ya instalados (predisposición cuentametros) por lo que no es necesario efectuar las operaciones que se indican a continuación.


Instalación del imán en el molinete

- Se debe practicar un agujero en un resalte del barbotén de diámetro 6,5 mm (~1/4") y profundidad 8 mm (5/16"). Practicar este agujero en una zona no coincidente con el paso de la cadena.
- En el caso de molinetes de eje vertical (véase Fig. 1B), practicar el agujero en la circunferencia inferior del barbotén.
- En el caso de molinetes de eje horizontal (véase Fig. 2B), practicar el agujero en la circunferencia externa del barbotén.
- Controlar que durante la rotación del barbotén, la parte saliente del imán no golpee ni la base ni el sensor.
- Introducir el imán en el agujero por la parte metálica dejando que la parte protegida sobresalga en la medida aproximada de 2 mm. Fijar el imán utilizando un pegamento para metales (cola epoxídica bi-componente) o silicona. El pegamento utilizado debe ser resistente al ambiente marino.

Montaje sensor magnético para molinetes de eje vertical

(véanse Fig. 1A y 1B)

- Practicar en la cubierta un agujero de diámetro 4 mm (~3/16") para permitir el paso del cable del sensor.
- Fijar el elem. A del soporte, utilizando para ello los dos tornillos adjuntos, una vez posicionada la junta tórica en la parte inferior del mismo.
- Introducir el elem. B, con el sensor magnético, en el soporte A y regular su altura de manera que quede alineado con el imán fijado en el barbotén.
- Acercar el sensor de manera que quede a una distancia aproximada de 3 mm (~1/8") respecto del imán y fijarlo apretando el tornillo G1. A continuación, apretar el tornillo G2.

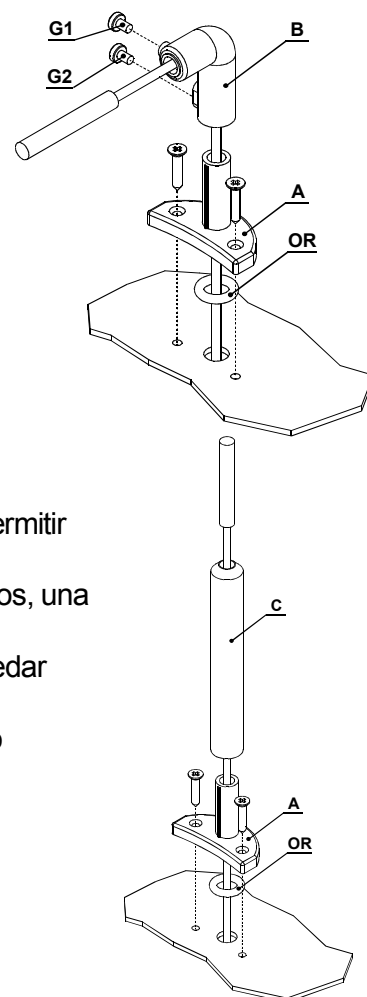

Montaje sensor magnético para molinetes de eje horizontal

(véanse Fig. 2A, 2B y 2C)

- Practicar en la cubierta un agujero de diámetro 4 mm (~3/16") para permitir el paso del cable del sensor.
- Fijar el elem. A del soporte, utilizando para ello los dos tornillos adjuntos, una vez posicionada la junta tórica en la parte inferior del mismo.
- Mediante una sierra cortar a la medida el elem. C. El sensor debe quedar posicionado aproximadamente a 3 mm (~1/8") respecto del imán.
- Introducir el elem. C, con el sensor magnético, en el soporte A y fijarlo utilizando un pegamento para materiales plásticos (cola epoxídica bi-componente) o silicona.
- Utilizando el mismo pegamento, fijar el sensor en el elem. C.

Instalación del cuentametros


(véase esquema eléctrico)



Atención

DESCONECTAR SIEMPRE LA BATERÍA ANTES DE EFECTUAR LA INSTALACIÓN.

- El cuentametros debe quedar colocado de manera que la pantalla pueda ser leída con facilidad y sin que quede expuesta a los rayos solares.
- Fijar el instrumento utilizando el elemento de fijación adjuntos, apretando los dos tornillos con un destornillador tipo Phillips.

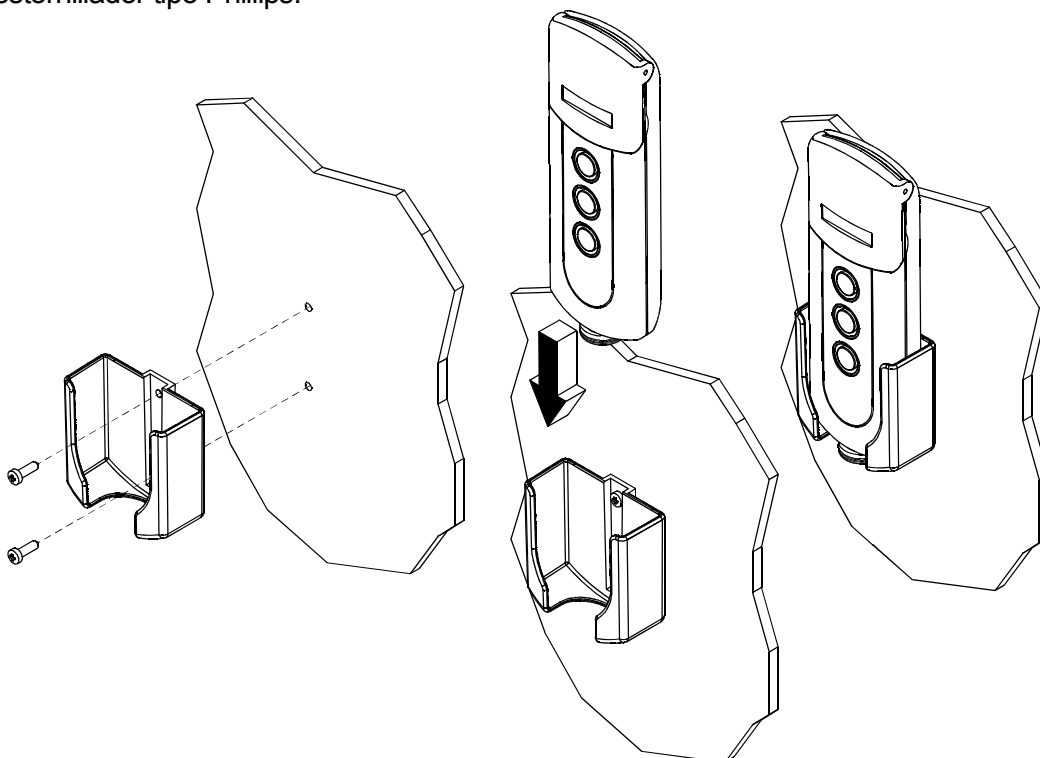


- Para efectuar la conexión eléctrica aplicar las instrucciones que aparecen en el esquema anexo. La sección mínima de los cables debe ser de 1,5 mm².
- Instalar un fusible de protección rápido de 3 A (amperios) en el cable (+) de la batería. No utilizar para la alimentación la tensión proveniente del conjunto de baterías de los motores.
- El instrumento está conforme con lo establecido por los estándares EMC (EN55022) y debe ser posicionado a una distancia de:
 - 30 cm (~1 Ft) respecto de la brújula;
 - 50 cm (~1,5 Ft) respecto de aparatos radio receptores;
 - 2 metros (~6,5 Ft) respecto de aparatos radiotransmisores;
 - 2 metros (~6,5 Ft) respecto de la banda radar.

Conexiones


CONECTOR DE 6 POLOS	
PIN	SEÑAL
1	+ batería
2	- batería
3	Mando DOWN
4	Mando UP
5	Sensor magnético
6	

Perforación sensor

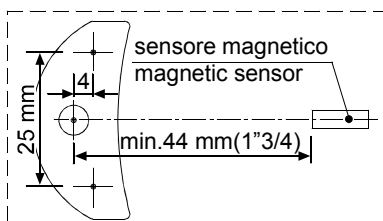

Recarga transmisor

- Abrir el tapón trasero del transmisor, conectar el enchufe del cargador de baterías prestando atención a que la muesca de referencia quede dispuesta hacia arriba. Enchufar el cargador de baterías en una toma de encendedor para comenzar a efectuar la carga.
- Al efectuar el encendido permanece encendido el LED azul en el cargador de baterías.

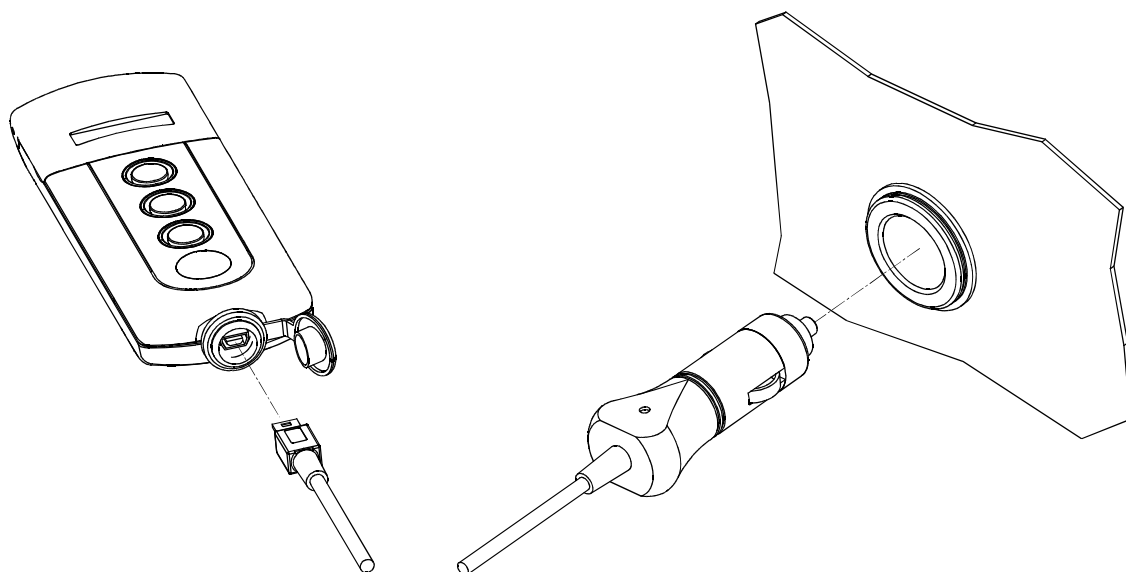


Primer encendido

El cuentametros está provisto de un monitor gráfico y de tres teclas: **Ⓢ** (**ON**), **⬆** (**UP**) y **⬇** (**DOWN**).

La tecla **ON** enciende el monitor y habilita las dos teclas restantes. Debe utilizarse para obtener acceso a los menús de configuración de los parámetros, para seleccionar los parámetros a modificar y para confirmar los valores incorporados. El instrumento se apagará 30 segundos después del último mando dispuesto (tiempo *predeterminado* modificable, véase “Tiempo Extin.”).


La tecla **UP** manda la subida del ancla mientras que la tecla **DOWN** la bajada. Al soltar cada tecla se interrumpirá la respectiva maniobra. Durante la configuración de los parámetros estas dos teclas permiten desplazarse en el ámbito del menú y modificar los respectivos valores.

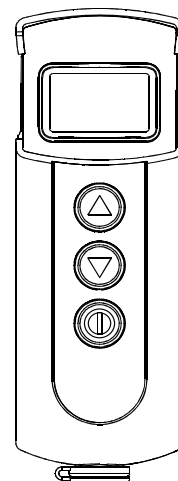


Al efectuar el encendido aparecerá por algunos segundos la siguiente página:




a continuación lanza cinco frecuencias en el ámbito de la banda 868/870 MHz. Durante esta fase en el *monitor* aparece el siguiente mensaje:

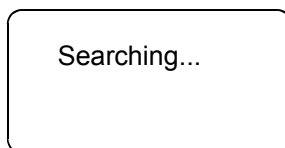


en el momento de identificar la frecuencia más adecuada, el instrumento se conecta a la unidad de potencia. En el *monitor* aparecerá el siguiente mensaje en el cual se indica la dirección de la unidad de potencia:

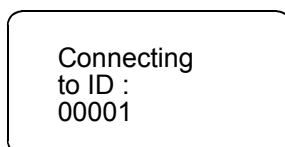

al establecerse la comunicación aparecerá el siguiente mensaje:

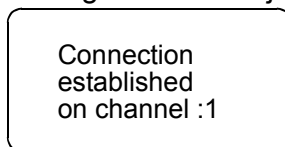

Una vez concluido el procedimiento de inicialización, aparecerá la página principal.

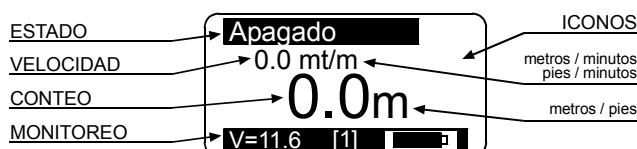

En la que:

ESTADO: indica el estado del instrumento así como posibles anomalías.

VELOCIDAD: indica la velocidad de la cadena, en subida o bajada, en metros por minuto o en pies por minuto.

CONTEO: indica en metros o pies la cantidad de cadena bajada.



MONITOREO: la barra inferior indica la tensión de la batería de la embarcación, la potencia usada para la transmisión (mínima= 1, media= 2, máxima= 3) y el estado de carga de la batería de iones de litio del instrumento.

ICONOS: es la parte del monitor en que aparecen los iconos que indican la subida o la baja del ancla además de posibles anomalías.

Al efectuar el primer encendido, el instrumento se presentará de la manera configurada en fábrica (véase tabla).

Parámetro	Valor predeterminado
Alarma Subida	3.0 metros
Auto Bajada	Off
Tiempo Extinción	30 segundos
Unidad de medida	Metros/centímetros
Medida cadena	0.0 metros
Vuelta Molinete	33 cm
Tipo sensor	desconocido
Idioma	Italiano
Tempo Funcionamiento	0
Factor de división	1

Menú de configuración cuentametros

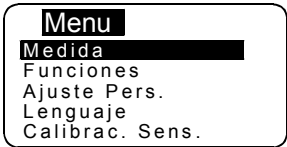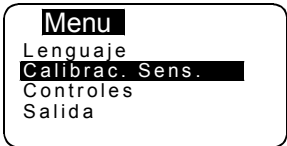Manteniendo presionada la tecla ⓘ (ON) durante seis segundos, se encenderá el menú de configuración del instrumento. En el monitor aparecerá la siguiente página:	
Utilizar la tecla ⏮ (DOWN) o ⏭ (UP) para desplazarse entre las opciones del menú.	
Una vez elegida la opción a modificar, presionar la tecla ⓘ (ON) para confirmar la selección efectuada.	
Utilizar la tecla ⏮ (DOWN) o ⏭ (UP) para desplazarse entre los parámetros.	
Una vez elegido un parámetro, presionar la tecla ⓘ (ON) para habilitar la modificación.	
En función del tipo de parámetro, utilizando la tecla ⏮ (DOWN) o ⏭ (UP) será posible reducir/aumentar el valor del mismo o inhabilitar/habilitar la función.	
Una vez efectuada la modificación, presionar la tecla ⓘ (ON) para confirmar.	
Operar con la tecla ⏮ (DOWN) para situarse sobre la opción Salida y presionar nuevamente la tecla ⓘ (ON) para retornar al menú de configuración. El mismo procedimiento deberá utilizarse para retornar a la página principal.	

Menú de medición

Medida Res. Medida No Unidad de med Metros Salida	
Utilizar la tecla  (DOWN) o  (UP) para desplazarse entre los parámetros.	
Reseteo Medida Poner en cero el valor de medición de la cadena (0.0).	Seleccionar con   = Sí  = No Confirmar con 
Unidad de medida Se selecciona la unidad de medida: Pies / pulgadas Metros / centímetros	Seleccionar con   = Pies  = Metros Confirmar con 
Salida Para retornar al menú de configuración.	Confirmar con 

Menú de alarmas y funciones


Funciones Al. Subida 3.0 Auto Bajada Off Dato de Fab No Salida	
Utilizar la tecla  (DOWN) o  (UP) para desplazarse entre los parámetros.	
Alarma Subida Es posible habilitar la función y establecer la cuota a la cual el molinete se detiene; después de lo cual es posible operar sólo con el mando por impulsos. Valor programable: 1,0 / 1,5 / 2,0...5,0 (metros o pies).	Seleccionar con  Incorporar el valor con   Confirmar con 
Auto Bajada Habilita el procedimiento de bajada automática del ancla a la cota programada, con la presión (al menos durante 3 s) de las teclas  y  . Valor programable: 5 / 10 / 15...40 (metros o pies).	Seleccionar con  Incorporar el valor con   Confirmar con 
Datos de Fábrica Esta función permite convocar los datos originales, incorporados en fábrica,	Seleccionar con   = Sí  = No

cancelando las configuraciones almacenadas. Usar este mando sólo en caso de programación errónea.	Confirmar con ①
Salida Para retornar al menú de configuración.	Confirmar con ①





Menú de configuraciones

	
Utilizar la tecla ▼ (DOWN) o ▲ (UP) para desplazarse entre los parámetros.	
Contraste Habilitando esta función es posible activar el procedimiento de programación de contraste del monitor.	Seleccionar con ① Incorporar el valor con ▲ ▼ Confirmar con ①
Iluminación Habilitando esta función es posible activar el procedimiento de programación de la intensidad luminosa del monitor.	Seleccionar con ① Incorporar el valor con ▲ ▼ Confirmar con ①
Tiempo Extinción Esta función permite programar el tiempo durante el cual el instrumento permanece encendido después del último mando lanzado (valor predeterminado 30 segundos).	Seleccionar con ① Incorporar el valor con ▲ ▼ Confirmar con ①
Salida Para retornar al menú de configuración.	Confirmar con ①

Menú idioma

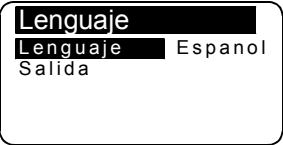	
Utilizar la tecla  (DOWN) o  (UP) para desplazarse entre los parámetros.	
Lenguaje Es posible seleccionar el idioma del monitor: Italiano, English, Français, Deutsch, Español	Seleccionar con  Incorporar el valor con   Confirmar con 
Salida Para retornar al menú de configuración.	Confirmar con 

Menú de calibración sensor

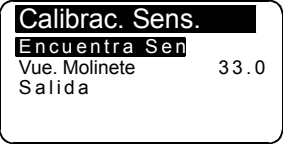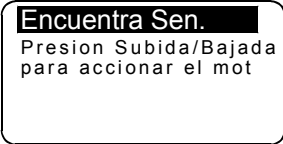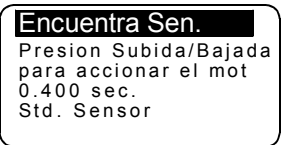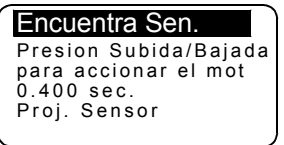	
Utilizar la tecla  (DOWN) o  (UP) para desplazarse entre los parámetros.	
Encuentra Sensor Esta función tiene por objeto calibrar el instrumento en función del tipo de sensor montado (Estándar o Project). La segunda pantalla indica el lapso por un período del sensor y el tipo del mismo.	Seleccionar con  
Presionar  o 	
	
Confirmar con 	
Una vez que la rutina de “Detección Sensor” ha individuado un sensor de tipo “Estándar” en lugar de “Project”, con la sucesiva entrada en el Menú “Calib. Sensor” las opciones del menú mismo se “especializan” en función del sensor encontrado.	

Menú sensor Estándar y Project serie X.. (sensor y magneto aplicados en el barbotín) Calibrac. Sens. Vue. Molinete 33.0 Factor div. 1 Salida	Menú sensor Project serie 1000 – 1500 – 2000 W (sensor y magneto aplicados en el motor) Calibrac. Sens. Factor Proj. 57.0 Salida
Vuelta del Molinete En esta línea se debe incorporar el valor de circunferencia del barbotén (en centímetros o pulgadas). Para calcular la circunferencia utilizar la Tabla 1. Valor programable: centímetros o pulgadas. Valor predeterminado 33 cm. Factor de división Si se utiliza el sensor inductivo de 3 hilos establecer aquí el número de firmas obtenidas a partir de la Tabla 1 gitana. Si se utiliza el sensor magnético de 2 hilos deje el valor en 1.	Factor Project En esta línea se debe incorporar el factor de reducción. Para elegir el correcto valor que se ha de incorporar, consúltase la Tabla 2. Valor predeterminado 57.
Seleccionar con ① Incorporar el valor con △ ▽ Confirmar con ①	
Salida Para retornar al menú de configuración.	Confirmar con ①

Tabla 1 - Sensor Estándar y Project serie X..
(sensor y magneto aplicados en el barbotín)

Medida cadena	Número de muescas	Circunferencia Barbotén (cm)	Circunferencia Barbotén (pulgadas)
6 mm	6	22	9
	9	34	13
7 mm	6	25	10
	5	24	9
8 mm	6	28	11
	7	33*	13
	8	38	15
10 mm	5	31	12
	6	36	14
12 mm	5	36	14
	6	43	17
13 mm	6	46	18
14 mm	5	42	16

* programación del instrumento efectuada en la fábrica

Tabla 2 - Sensor Project serie 1000 – 1500 – 2000W
(sensor y magneto aplicados en el motor)

Modelo	Circunferencia Barbotén (cm)	Relación de reducción	Número de muescas	Medida cadena (mm-pulgadas)	Factor Project
Project 1000	30	1:52	6	8-5/16"HT	57*
	30	1:52	5	10 DIN 766	
	31	1:52	5	10 ISO-3/8"HT	59
	34	1:52	9	6	65
Project 1500	30	1:70	6	8-5/16"HT	43
	30	1:70	5	10 DIN 766	43
	31	1:70	5	10 ISO-3/8"HT	44
	36	1:70	5	12 ISO-13 DIN 766-7/16"HT	51
Project 2000	39	1:75	6	3/8"HT	52
	40	1:75	6	3/8"Proof Coil	53
	41	1:75	6	10 DIN 766-3/8"BBB	54
	44	1:75	7	10 ISO	58
	45	1:75	5	14 ISO	60
	46	1:75	6	12 ISO-13 DIN 766	61
	47	1:75	5	13 DIN 764	63

* programación del instrumento efectuada en la fábrica

Menú de verificaciones


Controles Test LCD Version Sw 1.01 Tiempo Func. 0 Salida	
Utilizar la tecla ▼ (DOWN) o ▲ (UP) para desplazarse entre los parámetros.	
Test LCD Esta función enciende todos los <i>pixeles</i> del monitor a fin de efectuar la verificación del mismo.	Seleccionar con ①  Confirmar con ①
Version Software Indica la versión del <i>software</i> .	
Tiempo Funcionamiento Indica las horas de funcionamiento del torno.	
Salida Para retornar al menú de configuración.	Confirmar con ①

Calibración del instrumento


Antes de utilizar el instrumento será necesario configurar los siguientes parámetros:

- elección de la unidad de medida (metros o pies);
- detección del tipo de sensor (Estándar o Project);
- programación del diámetro del barbotén (valor predeterminado 33 cm) o del factor de reducción (valor predeterminado 57);

Menú sensor Estándar y Project serie X..

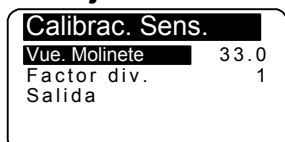


Menú sensor Project serie 1000 – 1500 – 2000 W

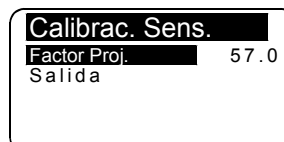

Uso

Presionar la tecla **(ON)** para activar los mandos e iluminar el monitor. El monitor se apaga 30 segundos después de lanzarse el último mando (tiempo predeterminado modificable, véase “Tiempo Ilum.”).

Presionando la tecla **(UP)** se obtiene la subida del ancla.

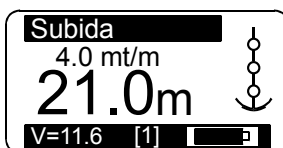

Presionando la tecla **(DOWN)** se baja el ancla.




Al soltar cada tecla de mando (**UP** o **DOWN**) se interrumpirá la respectiva maniobra.

Reseteo de la medición


Para poner en cero el conteo de medición presionar simultáneamente las teclas **(ON)** y **(UP)** al menos durante tres segundos.

La puesta en cero de la medición puede efectuarse también desde el menú **Medición**, seleccionando “Sí” en la línea **Reseteo Medida**.

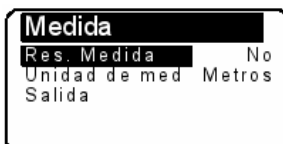

Bajada automática del ancla




Esta función debe ser habilitada desde el menú **Alarmas y Funciones** (esta función queda inhabilitada en fábrica).

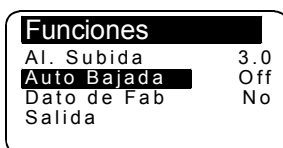

Seleccionar la línea “**Auto Bajada**” y programar la cota a la cual el ancla deberá detenerse. Después, presionar de modo simultáneo la tecla **Ⓢ** (**ON**) y la tecla **Ⓣ** (**DOWN**) al menos durante tres segundos. Soltar las teclas una vez que el ancla comienza a bajar.

En todo caso, por razones de seguridad, será posible interrumpir la bajada automática presionando una cualquiera de las teclas del instrumento.

Anomalías de funcionamiento

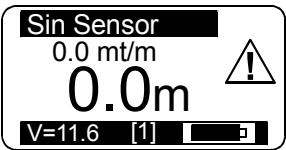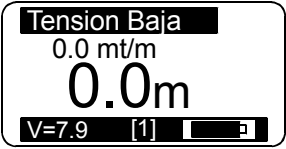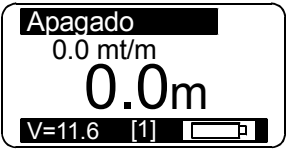SEÑAL	CAUSA	REMEDIO
	Mientras se mantiene presionada la tecla UP o DOWN el instrumento no recibe ninguna señal proveniente del sensor magnético durante un lapso superior a 5 segundos.	Controlar las conexiones eléctricas del sensor. Controlar el estado del sensor y sustituirlo en caso de estar averiado. Controlar la posición del sensor, del imán en el barbotén y la distancia entre ambos (3 mm). Controlar el funcionamiento del sistema eléctrico o del molinete.
	La tensión de alimentación del instrumento es inferior a 10 V.	Controlar el nivel de carga de la batería de la embarcación o el funcionamiento del sistema eléctrico.
	La batería de iones de litio del instrumento está descargada.	Cargar el instrumento utilizando el adaptador suministrado adjunto. Durante la fase de carga el LED rojo del adaptador permanece encendido. El apagamiento del LED indica que la batería ha sido cargada.

Garanzia

I nostri articoli sono garantiti contro eventuali difetti di fabbricazione per 2 anni a partire dalla data di acquisto (farà fede lo scontrino fiscale o altra prova d'acquisto). Non sono comprese nella garanzia: avarie e rotture causate dal trasporto, interventi effettuati per problemi causati da erronella installazione, avarie causate da uso improprio dell'apparecchio. La garanzia decade nell'ipotesi di manutenzione o riparazioni effettuate da persone non autorizzate dall'azienda o eseguite con l'applicazione di pezzi di ricambio non originali. La garanzia non prevede in nessun caso l'integrale sostituzione dell'apparecchio. La garanzia si riferisce esclusivamente alla sostituzione dei pezzi difettosi ed alla relativa manodopera. Non comprende il trasporto o le spese di trasferta. Il Cliente non potrà pretendere alcun rimborso per le spese sostenute.

Warranty

We guarantee our products from manufacturing defects for 2 years from the purchase date (purchase ticket or any other purchase proof will be requested). Guarantee does not include damages and breakage during the transport, damages and breakage due to faulty installation or improper use. Warranty is no longer valid when repairs or servicing have been made by unauthorized people or made with spare parts which are not original. Warranty does not include the complete replacement of the goods and refers exclusively to the replace of faulty pieces and necessary labour. It does not include transfer or transport expenses. The Customer will not ask for expenses refund.

Garantie

Nos produits sont certifiés contre les éventuels défauts de fabrication pendant deux ans à partir de la date d'achat (le ticket de caisse ou autre preuve d'achat feront foi). La garantie ne comprend pas: pannes et ruptures causées par le transport, interventions effectuées dues à mauvaise installation, pannes causées par emploi erroné de l'appareil. La garantie n'est pas valide en cas d'entretien ou réparation effectuées par des personnes qui ne sont pas autorisées, ou bien avec des rechanges qui ne sont pas originaux. La garantie ne prévoit pas en aucun cas le remplacement total de l'appareil; elle ne concerne que les pièces défectueuses et la manoeuvre. Elle ne comprend non plus les frais de transport et les éventuels frais de déplacement. Le Client ne pourra demander aucun remboursement des frais payées.

Garantie


Unsere Artikel haben eine Garantie gegen Produktionsfehler von 2 Jahre ab dem Kaufdatum (Kassenbon oder anderer Kaufbeleg). In der Garantie sind nicht enthalten: Störungen oder Beschädigungen durch den Transport, Eingriffe wegen falscher Installierung, Störungen durch falscher Anwendung des Apparates. Die Garantie entfällt falls die Reparatur durch von der Firma nicht autorisierte Personen oder mit nicht originalen Ersatzteilen erfolgt. Die Garantie sieht auf keinen Fall den kompletten Ersatz des Apparates. Die Garantie haftet nur für mangelhafte Teile und der relativen Arbeitszeit. Sie deckt nicht den Transport oder die Aufwandsentschädigung. Der Kunde kann keine Erstattung der Unkosten verlangen.

Garantía

Nuestros artículos están garantizados contra eventuales defectos de fabricación por 2 años a partir de la fecha de compra (servirá de constancia el recibo fiscal u otra prueba de compra). No están incluidas en la garantía: averías y roturas causadas por el transporte, intervenciones efectuadas por problemas causados por errónea instalación, averías causadas por uso inproprio del aparato. La garantía caduca en la hipótesis de mantenimiento o reparaciones efectuadas por personas no autorizadas por la empresa o ejecutadas con aplicación de repuestos no originales. La garantía no prevé en ningún caso la completa sustitución del aparato. La garantía se refiere exclusivamente a la sustitución de repuestos defectuosos y correspondiente mano de obra. No comprende el transporte o los gastos de traslado. El Cliente no podrá pretender ningún reembolso por los gastos sostenido.


SCHEMA ELETTRICO / ELECTRICAL DRAWING

Sensore magnetico / Magnetic sensor

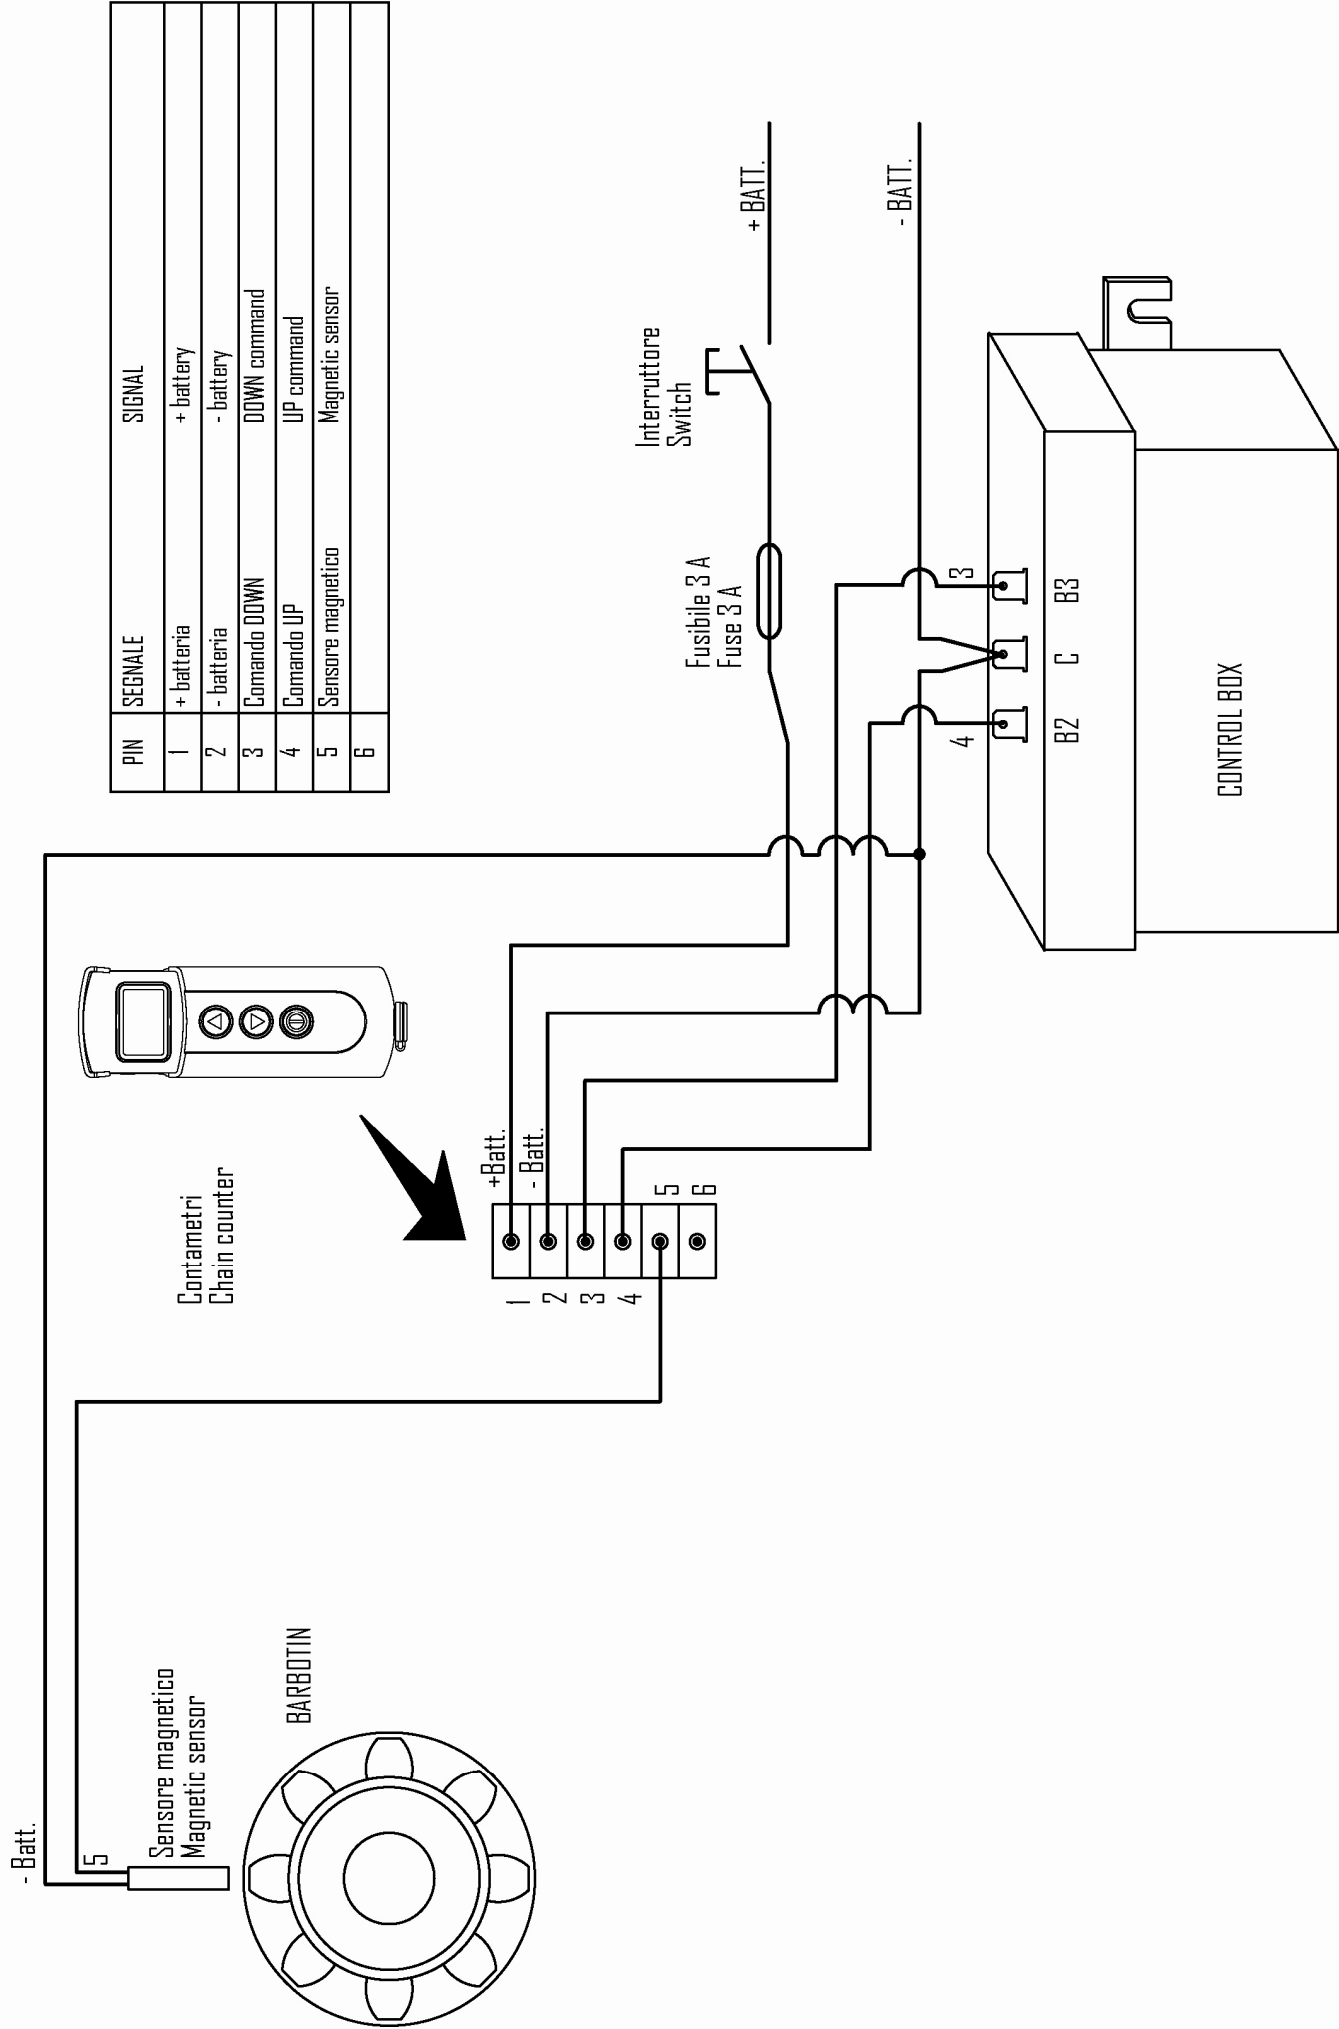

SCHEMA ELETTTRICO / ELECTRICAL DRAWING

Sensore induttivo / Inductive sensor

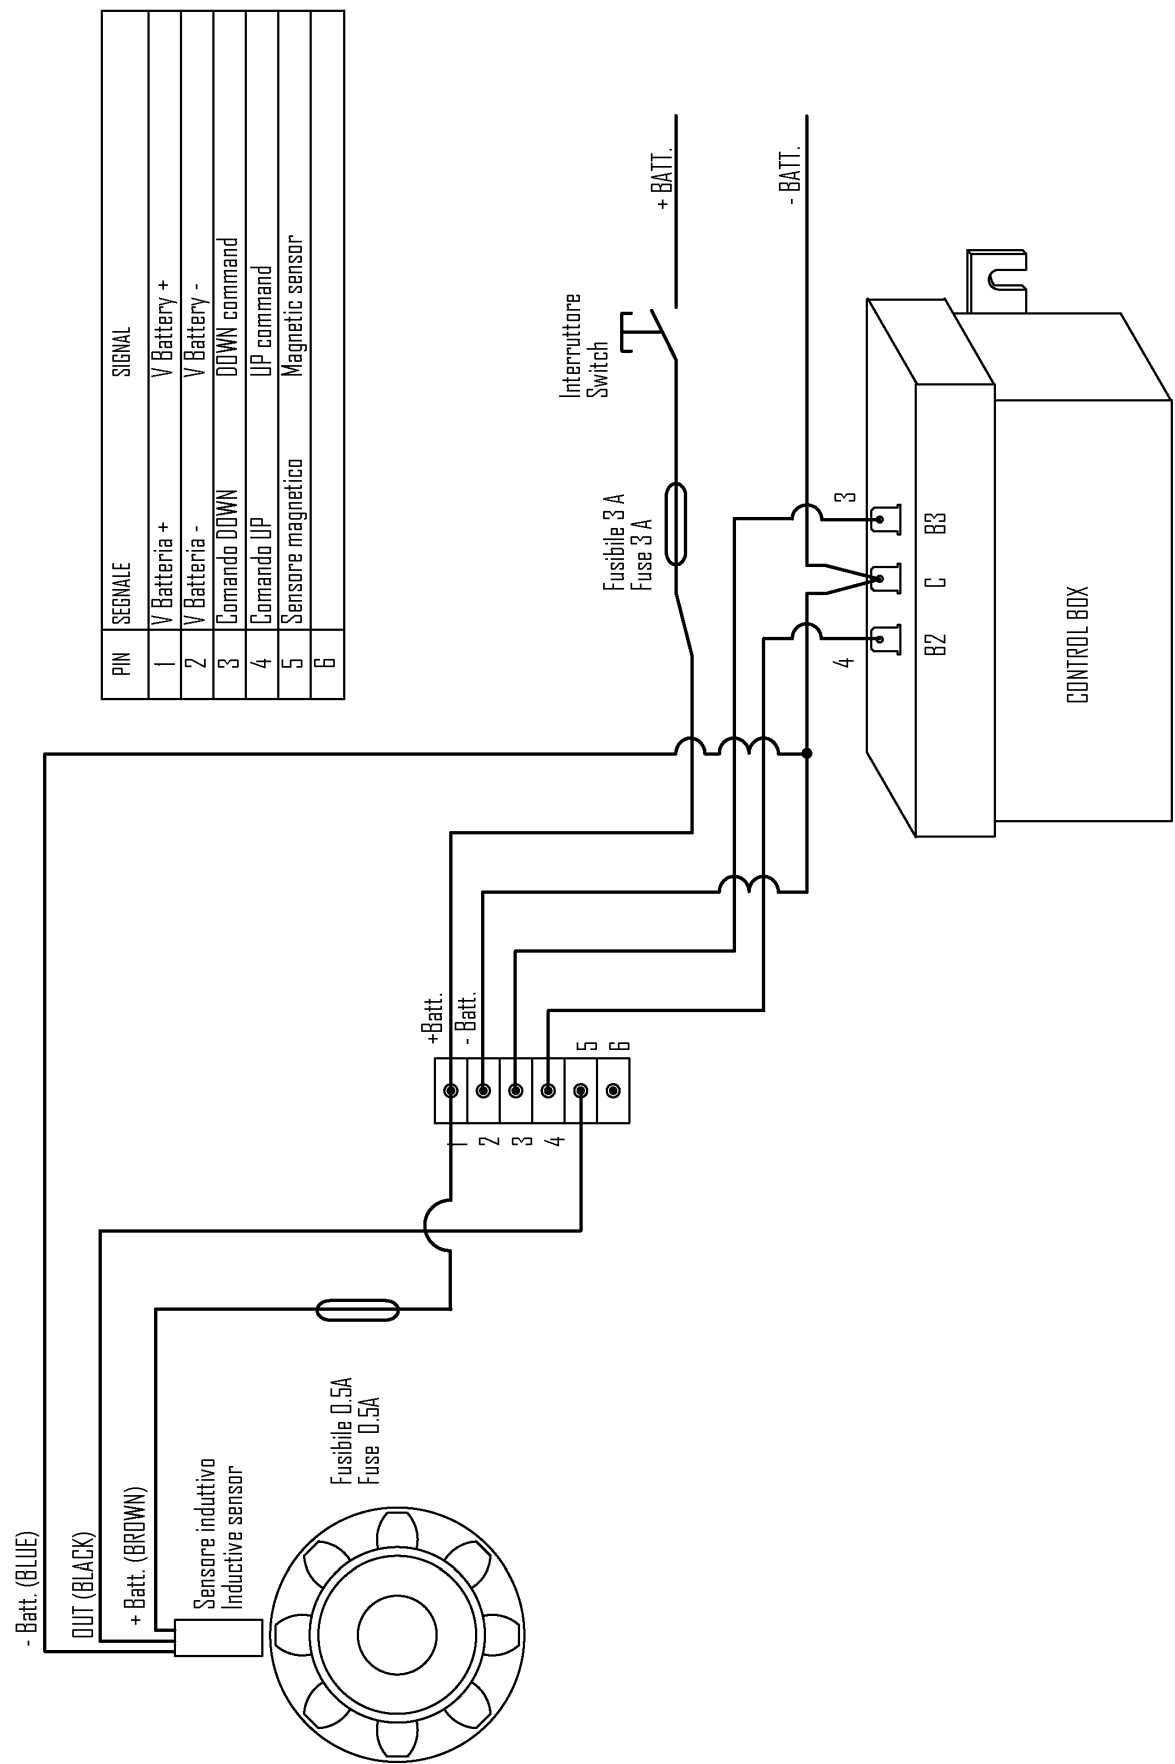

NOTA: Impostare il "Fattore di divisione" per un corretto funzionamento del sensore (vedere menù Calibrazione Sensore)

NOTE: Set the "Division Factor" parameter in order to get a correct chain length (see the "Sensor Calibration" menu)

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.



MZ ELECTRONIC S.R.L.

www.mzelectronic.com

e-mail: info@mzelectronic.com